



Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



Comune di Porto Tolle

dicembre 2019

Schede spazi pubblici



arch. Veronica De Stefani

*via g. matteotti 187/3 -45018- Porto Tolle RO
T. +39 328 6678865; arch-destefani@tiscali.it*



ELENCO SPAZI PUBBLICI

- SP_01e e SP_01b - Piazza Ciceruacchio
- SP_02a - Giardini di Largo Europa
- SP_02b - Largo Europa
- SP_03 - Piazza Milite Ignoto
- SP_04 - Parco via Michelangelo
- SP_05 - Piazza Mercato
- SP_06 - Giardino pubblico Lino Beccati
- SP_07 - Piazza 1° maggio/Monumento Farsetti
- SP_08 - Piazza Monumento ai Caduti
- SP_09 - Parco giochi Ca' Mello
- SP_10 - Parco giochi Polesine Camerini
- SP_11 - Piazza De Gasperi
- SP_12 - Parco giochi V.le della Repubblica Scardovari
- SP_13 - Parco giochi Villaggio delle Rose Scardovari
- SP_14 - Parcheggio e Sagrato chiesa Scardovari
- SP_15 - Piazza Dante Alighieri
- SP_16 - Sagrato chiesa San Giacomo
- SP_17 - Piazza San Giacomo
- SP_18 - Piazza Pila
- SP_19 - Parco giochi Pila
- SP_20 - Sagrato chiesa del Sacro Cuore
- SP_21 - Parco giochi Ca' Venier
- SP_22 - Sagrato chiesa San Nicolò Vescovo
- SP_23 - Parco giochi Boccasette
- SP_24 - Lido Barricata
- SP_25 - Lido Boccasette



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Piazza Ciceruacchio

Ubicazione: /

Delimitazione verso esterno: Aperta


Grado di frequentazione: Elevato



Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA

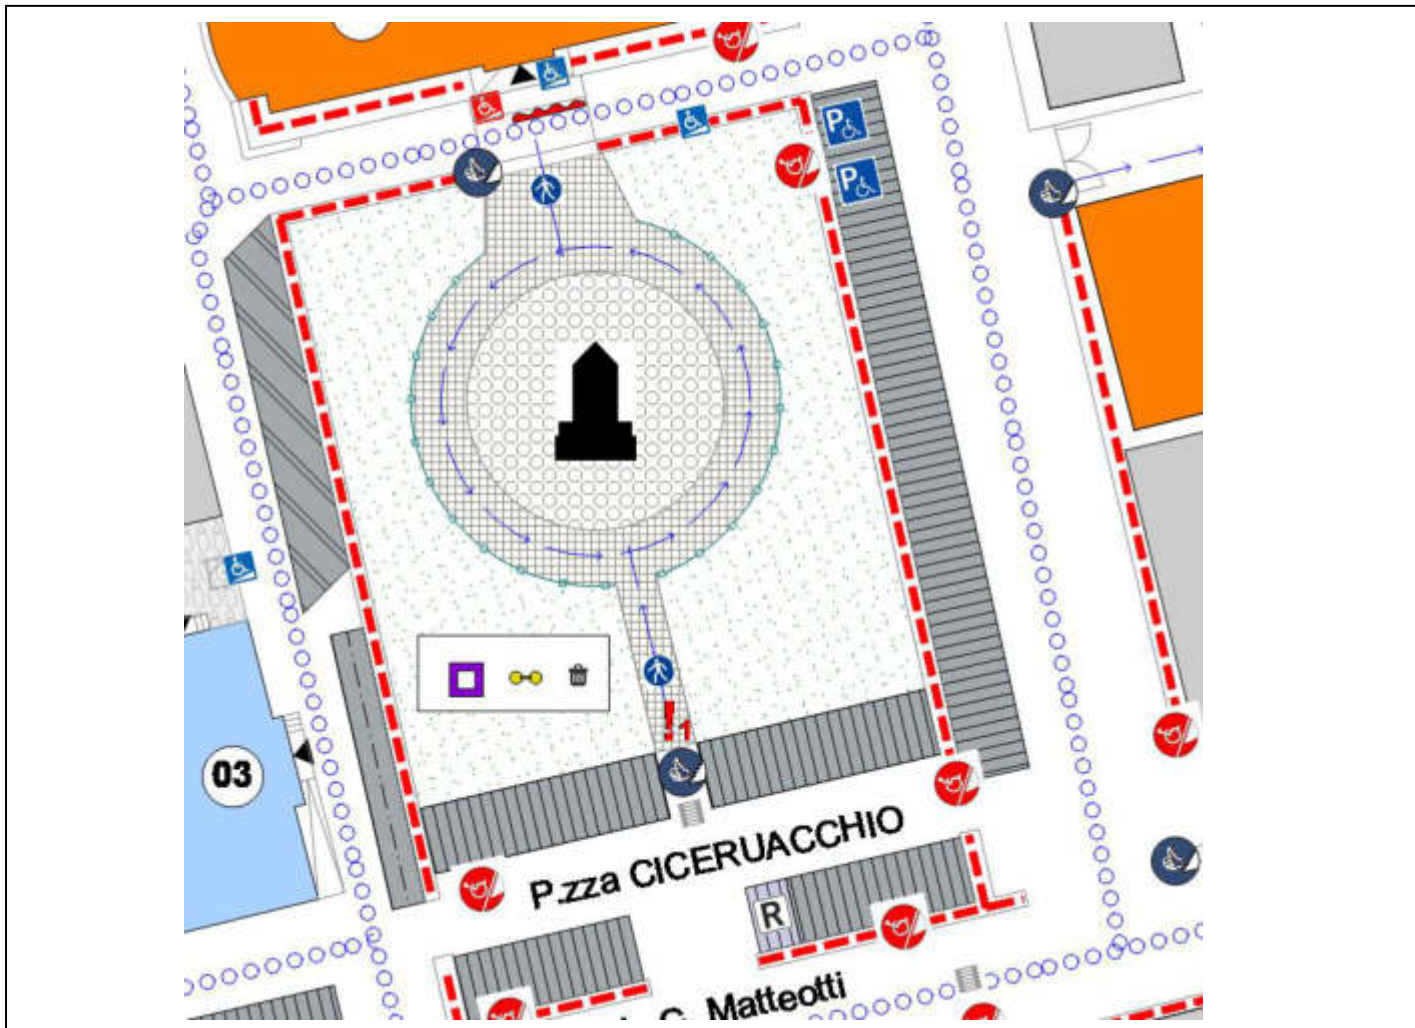

Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO

Ingresso sud




Doppio cordolo accostato con fuga 2cm e dislivello 1,5cm, rampa con pavimentazione sconnessa e degradata



Ingresso nord



PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			- Fascia di trasferimento con pavimentazione sconnessa/tombini
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		NO	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	L300
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	Fascia perimetrale L385

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	>L150
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		NO	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	SI	
Cestini	SI	Parzialmente	NO	SI	I cestini sono collocati sul prato erboso in prossimità del marciapiede perimetrale.
Giochi	NO				
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

La piazza ha due accessi. Quello a sud è raccordato con l'area parcheggio prospiciente via G. Matteotti dove mancano i parcheggi riservati. L'ingresso a nord, più vicino ai parcheggi riservati, è raggiungibile solo percorrendo un tragitto che coincide con la sede stradale. La promiscuità del percorso pedonale coincidente con la sede stradale costituisce fonte di pericolo per sia per persone con disabilità motorie che per persone con disabilità sensoriali. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Piazza Ciceruacchio

Traffico veicolare: Doppio senso di marcia

Descrizione: Percorso pedonale circostante la piazza



SICUREZZA PERCORSO LATO DESTRO


		Lato SN	Lato DX
PROTETTO	Percorso su marciapiede o ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti	X	X
NON PROTETTO	Percorso su marciapiede o ciglio non separato dalla carreggiata e/o esposto		

SICUREZZA PERCORSO LATO SINISTRO

		Lato SN	Lato DX
PROTETTO	Percorso su marciapiede o ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti		X
NON PROTETTO	Percorso su marciapiede o ciglio non separato dalla carreggiata e/o esposto		


Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

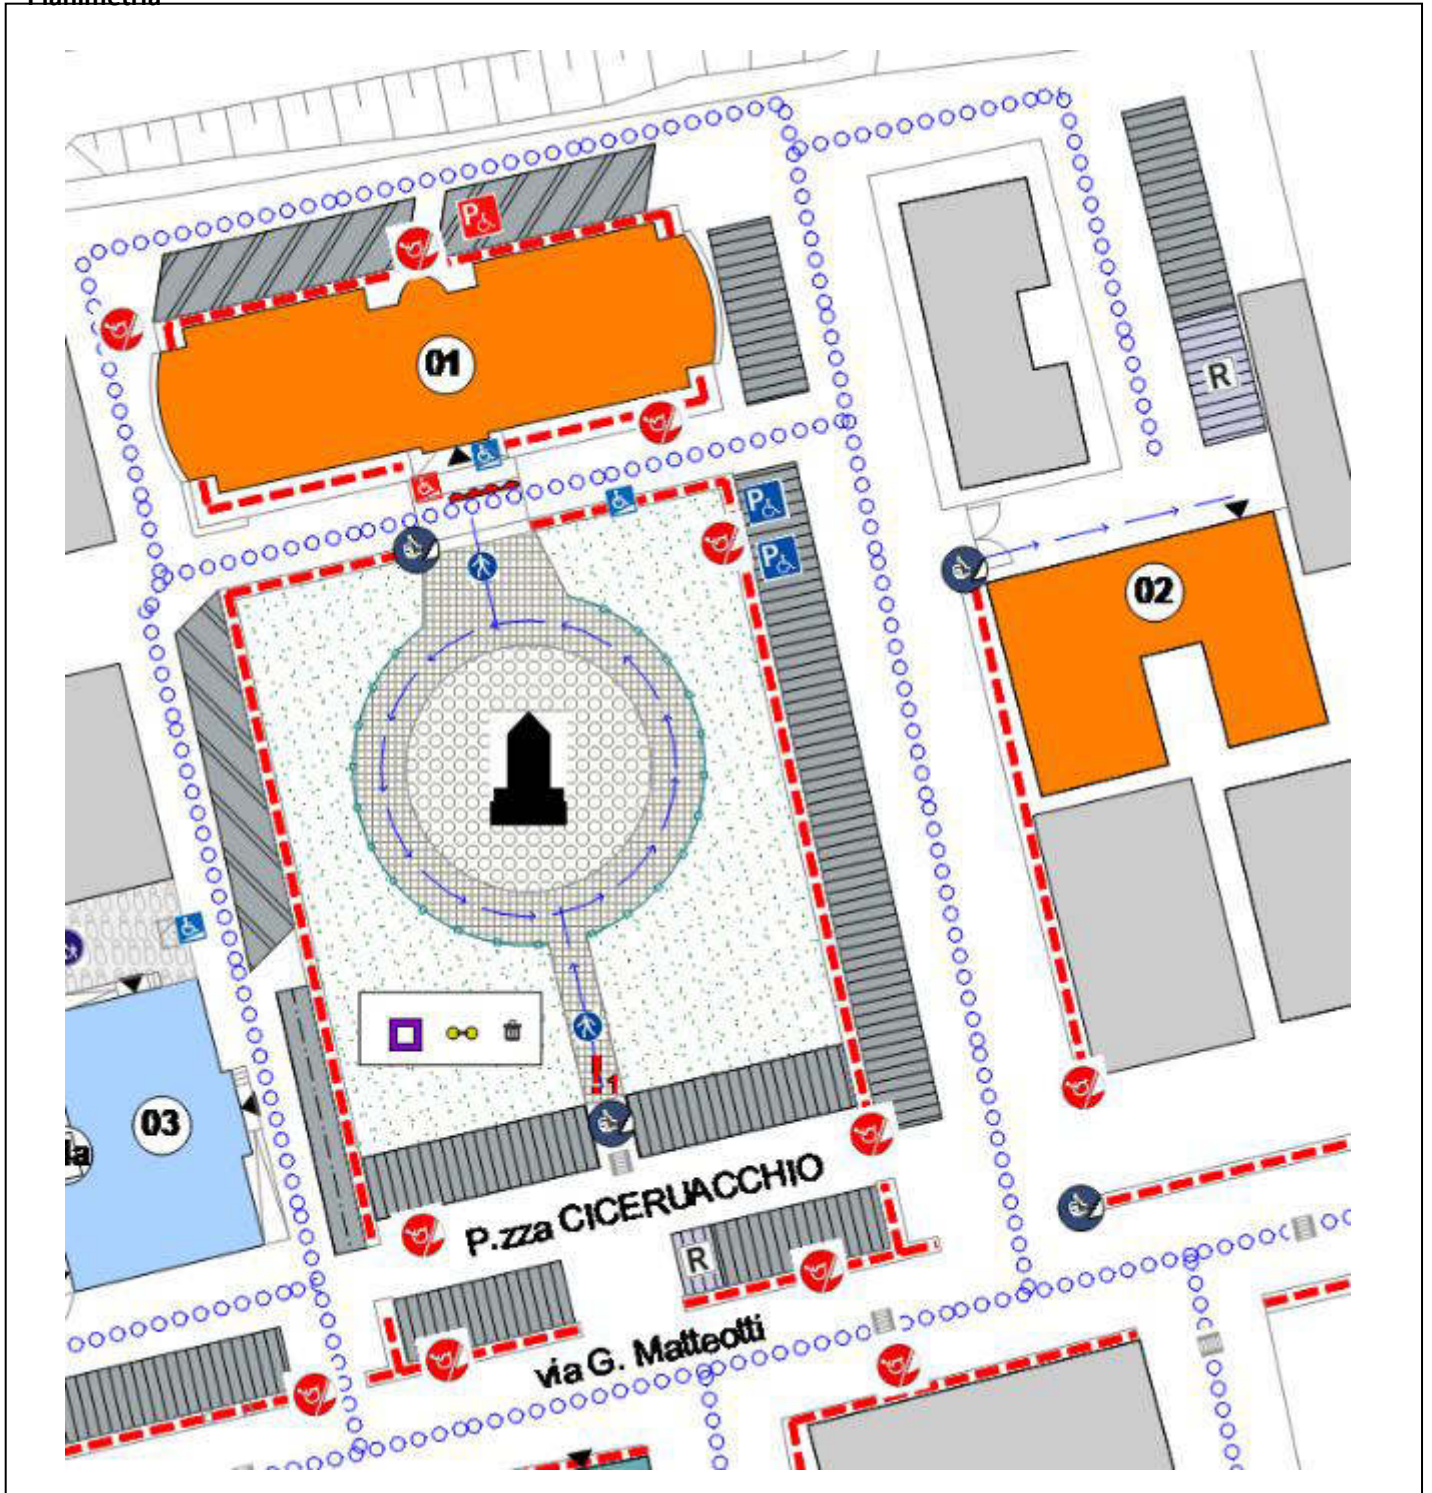

FOTO




PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			- Fascia di trasferimento con pavimentazione sconsnessa/tombini - Percorso complanare coincidente con la sede stradale - Assenza di raccordo con marciapiede (percorso sicuro)
ASSENTE				

ACCESSIBILITA' PERCORSI			SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?			SI	L 140
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)				
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?				Non presente lungo il percorso
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			SI	
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?			SI	
Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?			NO	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?			SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?			NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?			NO	
Ci sono elementi sporgenti < di H 1,90 mt da terra? Tende, insegne, rami?			SI	Tenda di un'attività commerciale sul marciapiede lato est
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			NO	
Le intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?			NO	
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto ?			NO	
Esistono percorsi Loges?			NO	

COMFORT PERCORSI			SI/NO	Note
Il percorso pedonale è ampio > 150 cm?			NO	
Il percorso pedonale è dotato di panchine?			NO	

Il percorso consente un buon orientamento, con presenza di segnali toponomastici e/o altre indicazioni?	NO	
---	----	--

		Mobilità	Orientamento	Comfort
	SI/NO	Pedana e raccordo percorso?	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili?	Presenza panca e/o pensilina
FERMATE AUTOBUS				
PRESENTI				
ASSENTI	X			

		Ubicazione:
	SI/NO	Note
ATTRAVERSAMENTI		
Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). o griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di ø12cm)?	NO	
L'illuminazione pubblica è sufficiente?	NO	
L'attraversamento è opportunamente collegato al percorso?	NO	
L'attraversamento presente fattori di insicurezza (visibilità, velocità mezzi, assenza segnaletica)?	SI	

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

I percorsi delimitano aree destinate a varie funzioni quali parcheggio, percorsi carrabili, ingressi ad edifici amministrativi ed attività commerciali e direzionali. I marciapiedi non offrono un percorso continuo ed accessibile, fungono più da delimitatori di aree funzionali, di conseguenza i possibili percorsi per fruire delle funzioni ospitate nella piazza spesso coincidono con la sede stradale. Sono assenti tuttavia sia percorsi a raso protetti che attraversamenti sicuri e segnalati. Non ci sono percorsi tattili.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Giardini di Largo Europa

Ubicazione: Largo Europa

Delimitazione verso esterno: Aperta

Grado di frequentazione: Basso



Legenda



Percorso carrabile



Marciapiede



Percorso pedonale



Parcheggio perpendicolare



Parcheggio a spina



Parcheggio parallelo



Parcheggio riservato



Fermata autobus



Parcheggio disabili a norma



Parcheggio disabili non a norma



Assenza di raccordo



Dislivello raccordato



Pendenza trasversale eccessiva



Rampa a norma



Rampa non a norma



Attraversamento pedonale



Pavimentazione sconnessa




Griglie/Caditoie







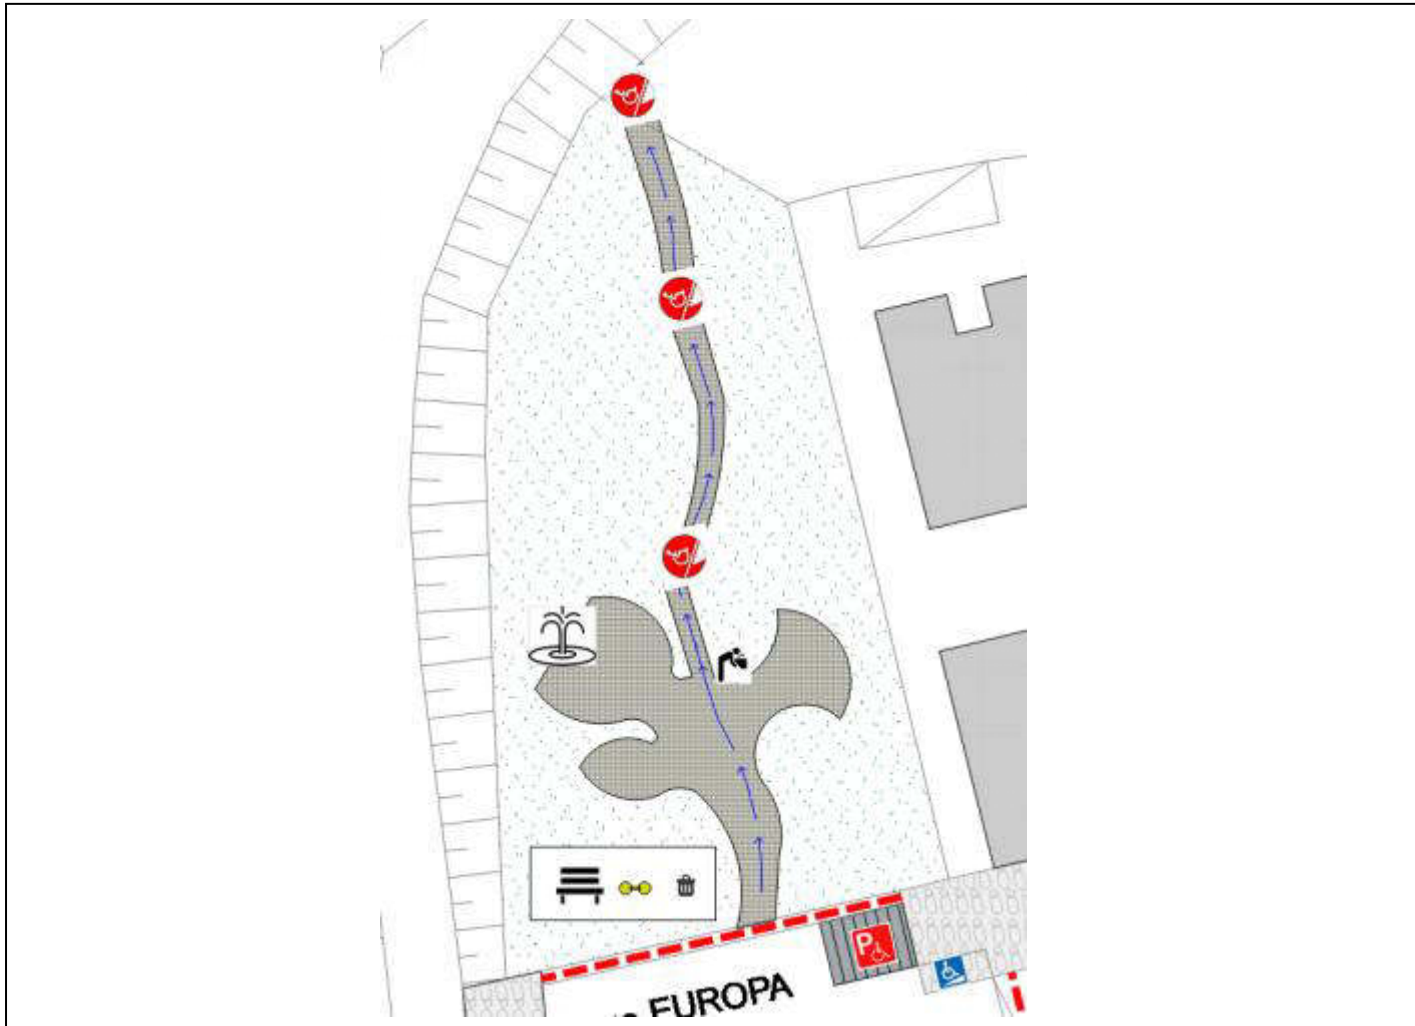







Criticità puntuale

PLANIMETRIA




Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO

Ingresso sud



PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 5,40*5,00_Nr. min. 1/50 180-230-180-490	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa Gli spazi delimitati stallo+fascia zebra hanno misure non conformi (200-140-200-500)	X		
	Assenza di complanarità al percorso	X		
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	Tramite rampa area pedonale
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	>L150
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?		SI	
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		SI	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		NO	
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	SI	Alcune panchine sono parzialmente protette dagli alberi
Cestini	SI	Parzialmente	NO	SI	I cestini sono collocati sul prato erboso.
Giochi	NO				
Altro: Fontanella	SI	Parzialmente	NO	SI	

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda

Solo primo tratto



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore



Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

I giardini sono accessibili a persone su sedia a ruote solo nel primo tratto fino alla fine dello spazio attrezzato. Il percorso che collega l'area attrezzata alla sommità arginale presenta delle serie di gradini che lo rendono inaccessibile. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



Denominazione: Largo Europa

Traffico veicolare: Direzione obbligata di marcia in area parcheggio

Descrizione: Percorso pedonale perimetrale



SICUREZZA PERCORSO LATO DESTRO

		Lato SN	Lato DX
PROTETTO	Percorso su marciapiede o ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti	X	X
NON PROTETTO	Percorso su marciapiede o ciglio non separato dalla carreggiata e/o esposto		

SICUREZZA PERCORSO LATO SINISTRO

		Lato SN	Lato DX
PROTETTO	Percorso su marciapiede o ciglio separato dalla carreggiata con cordolo o paletti		X
NON PROTETTO	Percorso su marciapiede o ciglio non separato dalla carreggiata e/o esposto		

Legenda


	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

FOTO



!2: Attraversamento in corrispondenza di un rialzo del cordolo



PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50 185-230-185-500	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso	X		
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità		- Assenza di raccordo da fascia di trasferimento a marciapiede (percorso sicuro)	
ASSENTE				


ACCESSIBILITA' PERCORSI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	L 140
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?			Non presente lungo il percorso
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?		SI	
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
Dove il percorso pedonale risulta essere al medesimo livello del piano della carreggiata è opportunamente delimitato?		NO	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono elementi sporgenti < di H 1,90 mt da terra? Tende, insegne, rami?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		NO	
Le intersezioni fra percorso pedonale e zona carrabile sono opportunamente segnalate anche ai non vedenti ?		NO	
E' presente almeno la segnaletica orizzontale ad indicazione di percorso protetto ?		NO	
Esistono percorsi Loges?		NO	

COMFORT PERCORSI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale è ampio > 150 cm?		NO	
Il percorso pedonale è dotato di panchine?		NO	
Il percorso consente un buon orientamento, con presenza di segnali toponomastici e/o altre indicazioni?		NO	

FERMATE AUTOBUS	SI/NO	Mobilità	Orientamento	Comfort
		Pedana e raccordo percorso?	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili?	Presenza panca e/o pensilina
PRESENTI	X	NO	NO	NO
ASSENTI				

ATTRAVERSAMENTI	Ubicazione:	
	SI/NO	Note
Gli attraversamenti sono opportunamente segnalati anche ai non vedenti mediante cambi di pavimentazione cromatici o tattili (elementi sporgenti di 4-5 mm da terra). o griglie (purché con maglia non attraversabile da una sfera di $\varnothing 12\text{cm}$)?	NO	
L'illuminazione pubblica è sufficiente?	SI	
L'attraversamento è opportunamente collegato al percorso?	NO	
L'attraversamento presente fattori di insicurezza (visibilità, velocità mezzi, assenza segnaletica)?	NO	

Dettaglio fermata

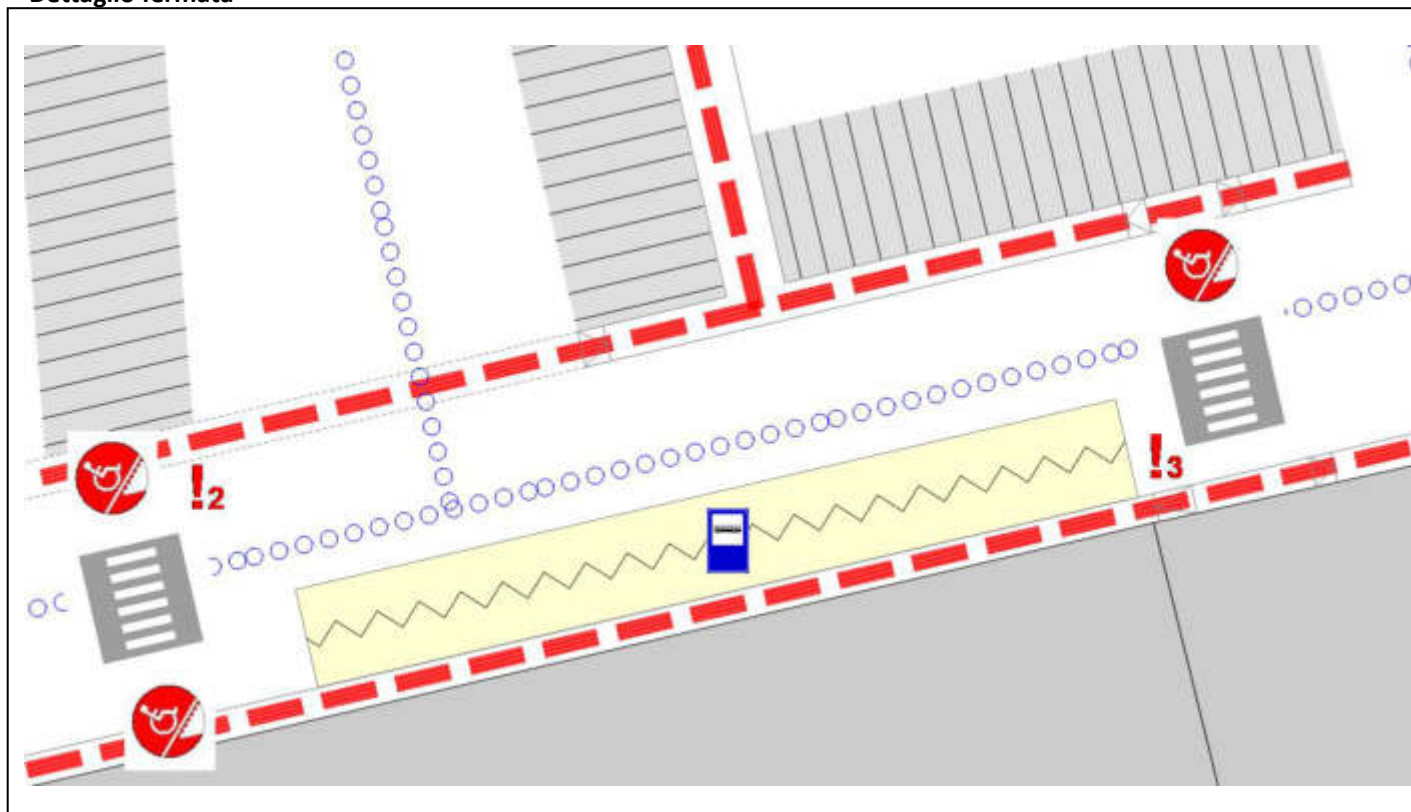



!3: Pendenza eccessiva



!2: Attraversamento in corrispondenza di un rialzo del cordolo



GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il percorso è accessibile in più punti con pendenze idonee. Il parcheggio pur se non raccordato all'altezza della fascia di trasferimento è posto in prossimità dell'area pedonale raccordata. Il percorso non presenta segnaletica tattile. La fermata, individuata esclusivamente da segnaletica orizzontale, non è accessibile e non è sicura.




Denominazione: Piazza Milite Ignoto

Ubicazione: /

Delimitazione verso esterno: Aperta


Grado di frequentazione: Medio

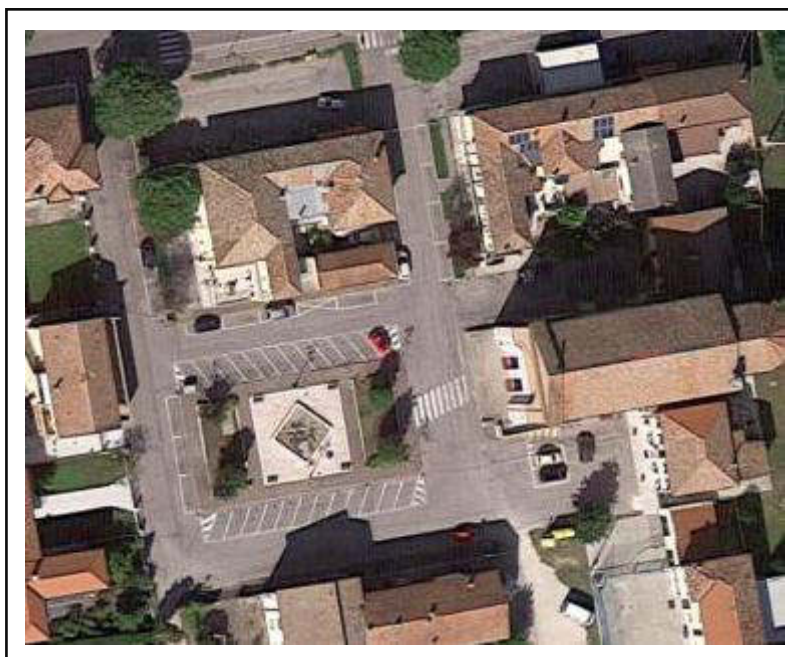







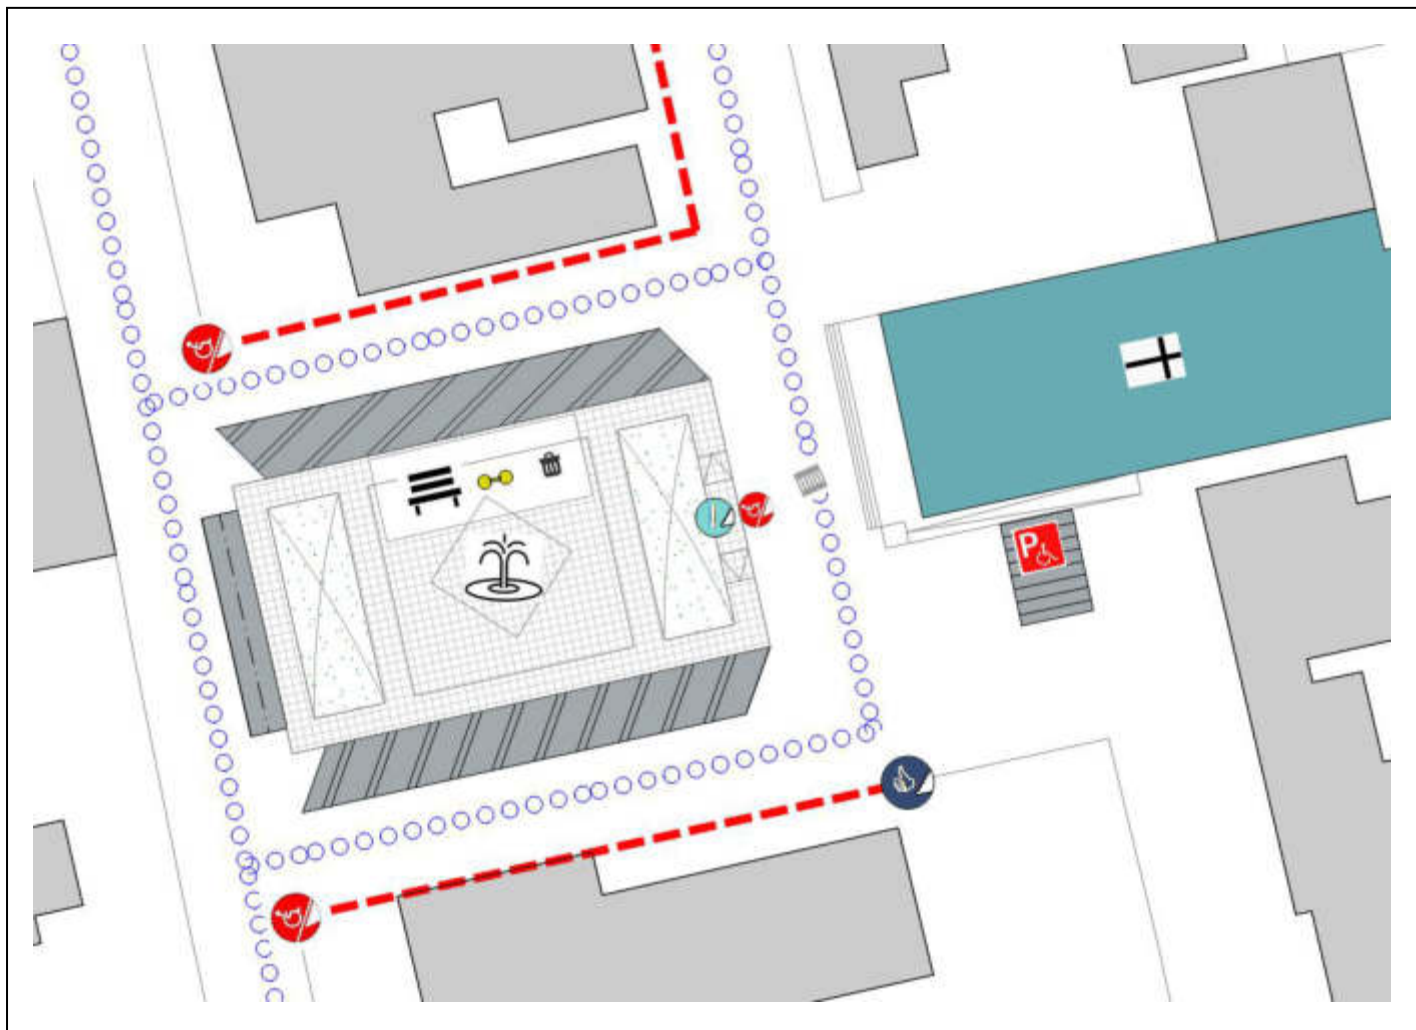





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA




Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	Il parcheggio è adiacente alla rampa d'accesso alla chiesa
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50 107-157-500	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		NO	Occorre trasferimento a raso su sede stradale, raccordo 3 cm, eccessiva pendenza trasversale, pavimentazione sconnessa
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	L200
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	L200
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)		SI	
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		NO	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	SI	
Cestini	SI	SI	NO	SI	
Giochi	NO				
Altro: Fontanella	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'accessibilità alla piazza da persone su sedia a ruote è problematica poichè il raccordo antistante la chiesa presenta un dislivello di circa 3 cm con tratti di asfalto sconnesso e quello sul lato opposto è collocato di fronte ad un parcheggio, peraltro non riservato. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Parco pubblico e parco giochi

Ubicazione: Via Michelangelo-Via Dino Campion

Delimitazione verso esterno: Siepe


Grado di frequentazione: Media



Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marcia piede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA

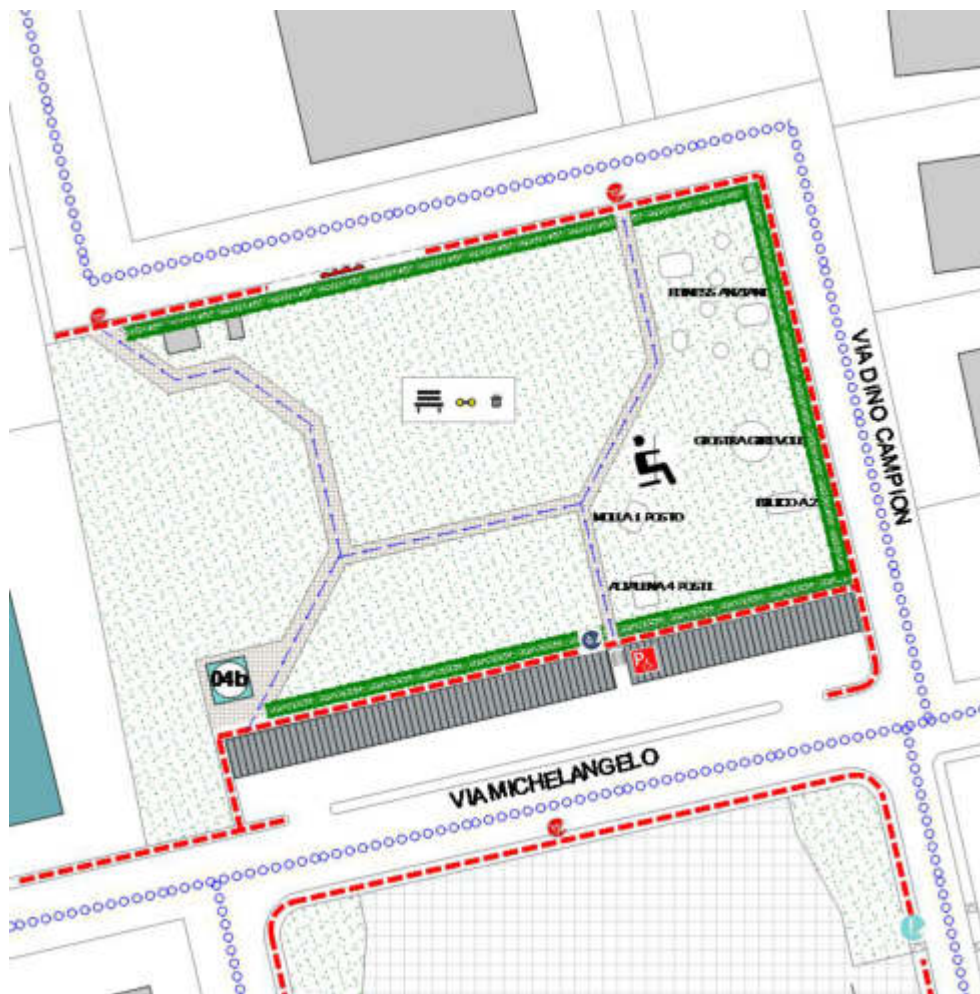

Attrezzature, elementi



Verde



Pavimentazione compatta



Pavimentazione inaccessibile



Palo luce



Cestino



Arredo urbano



Monumento



Panche-fioriere realizzate in opera



Panchina



Fontana



Fontanella



Parco giochi

FOTO



Raccordo su viale ingresso



Raccordo su viale ingresso




Area giochi



Via Dino Campion



PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa Manca palina verticale			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	L 150
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?			Parzialmente

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	>L150
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		NO	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	SI	Alcune panchine sono collocate sotto gli alberi risultando parzialmente all'ombra nel periodo estivo
Cestini	SI	H > 100	NO	SI	
Giochi	SI	NO	NO	Parzialmente	Tutti i giochi per l'infanzia e le attrezzature per il fitness sono collocate sul prato erboso (ghiaino sotto l'altalena)
Altro:	SI				Nel parco è collocato un servizio igienico pubblico con servizio accessibile, vedi scheda EP_04b

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore



Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il parco risulta parzialmente accessibile in quanto l'unico raccordo è in corrispondenza dell'accesso dall'area parcheggio ma ha una pendenza eccessiva che necessita della presenza di un accompagnatore. In generale il marciapiede esterno ed i percorsi interni presentano una pavimentazione in cattivo stato di manutenzione con erbacce su ampie zone. L'area giochi/fitness non è accessibile. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



Denominazione: Piazza Mercato

Ubicazione: via L. da Vinci-Michelangelo-Galileo

Delimitazione verso esterno: Aperta


Grado di frequentazione: Elevato



Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA

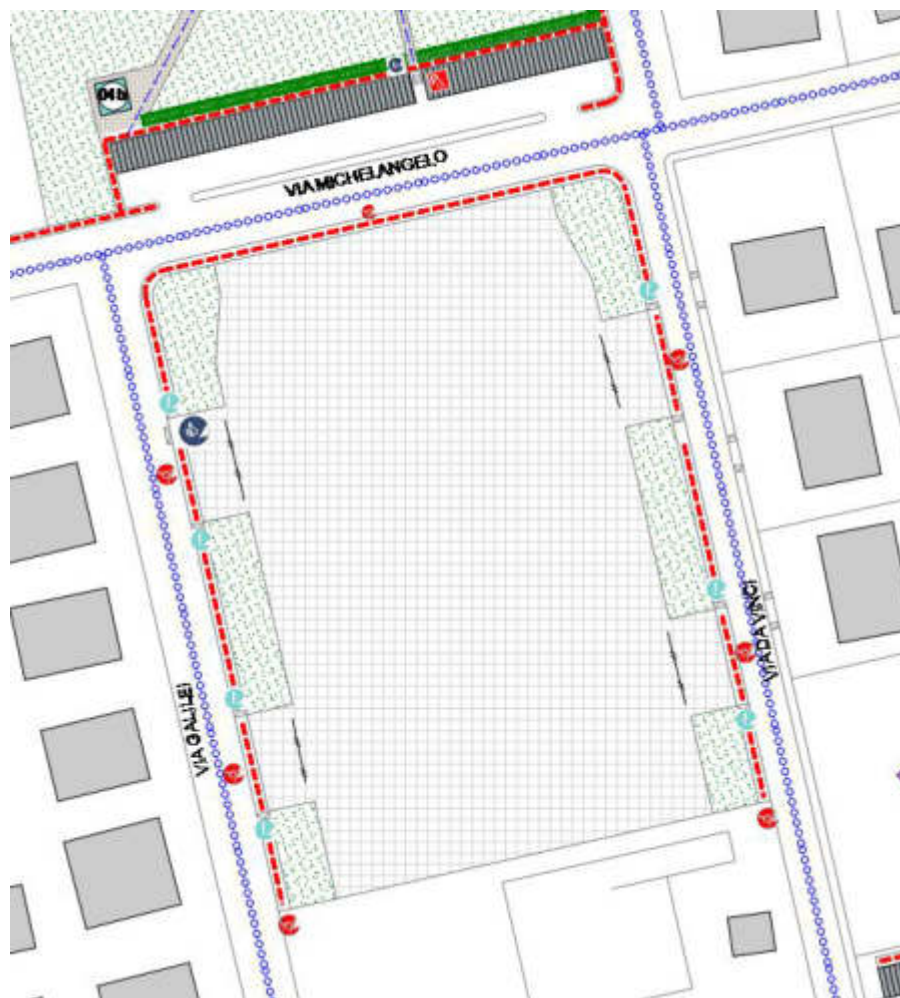

Attrezzature, elementi



Verde



Pavimentazione compatta



Pavimentazione inaccessibile



Palo luce



Cestino



Arredo urbano



Monumento



Panche-fioriere realizzate in opera



Panchina



Fontana




Fontanella



Parco giochi

FOTO



PARCHEGGI			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa Manca palina verticale			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	Solo in un punto di via Galilei con una rampa postuma realizzata in asfalto
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		NO	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?			Area unica pavimentata
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	Alcuni punti presentando delle disconnessioni
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		SI	Caditoie L 35 H 2,5-3
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	NO				
Cestini	NO				
Giochi	NO				
Altro: Fontanella	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

La piazza è accessibile a persone su sedia a ruote dall'unico raccordo su via Galileo realizzato con una rampa in asfalto. Il percorso per accedervi dal parcheggio riservato risulta coincidere con l'area del parcheggio e con un tratto di via Michelangelo senza delimitazioni nè attraversamenti segnalati. All'interno della piazza ci sono delle caditoie che rappresentano ostacolo per il transito con sedia a ruote o grucce/bastone. La promiscuità del tragitto coincidente con la sede stradale costituisce fonte di pericolo per sia per persone con disabilità motorie che per persone con disabilità sensoriali. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Giardino pubblico Lino Beccati

Ubicazione: viale G. Brodolini

Delimitazione verso esterno: Recinzione


Grado di frequentazione: Medio









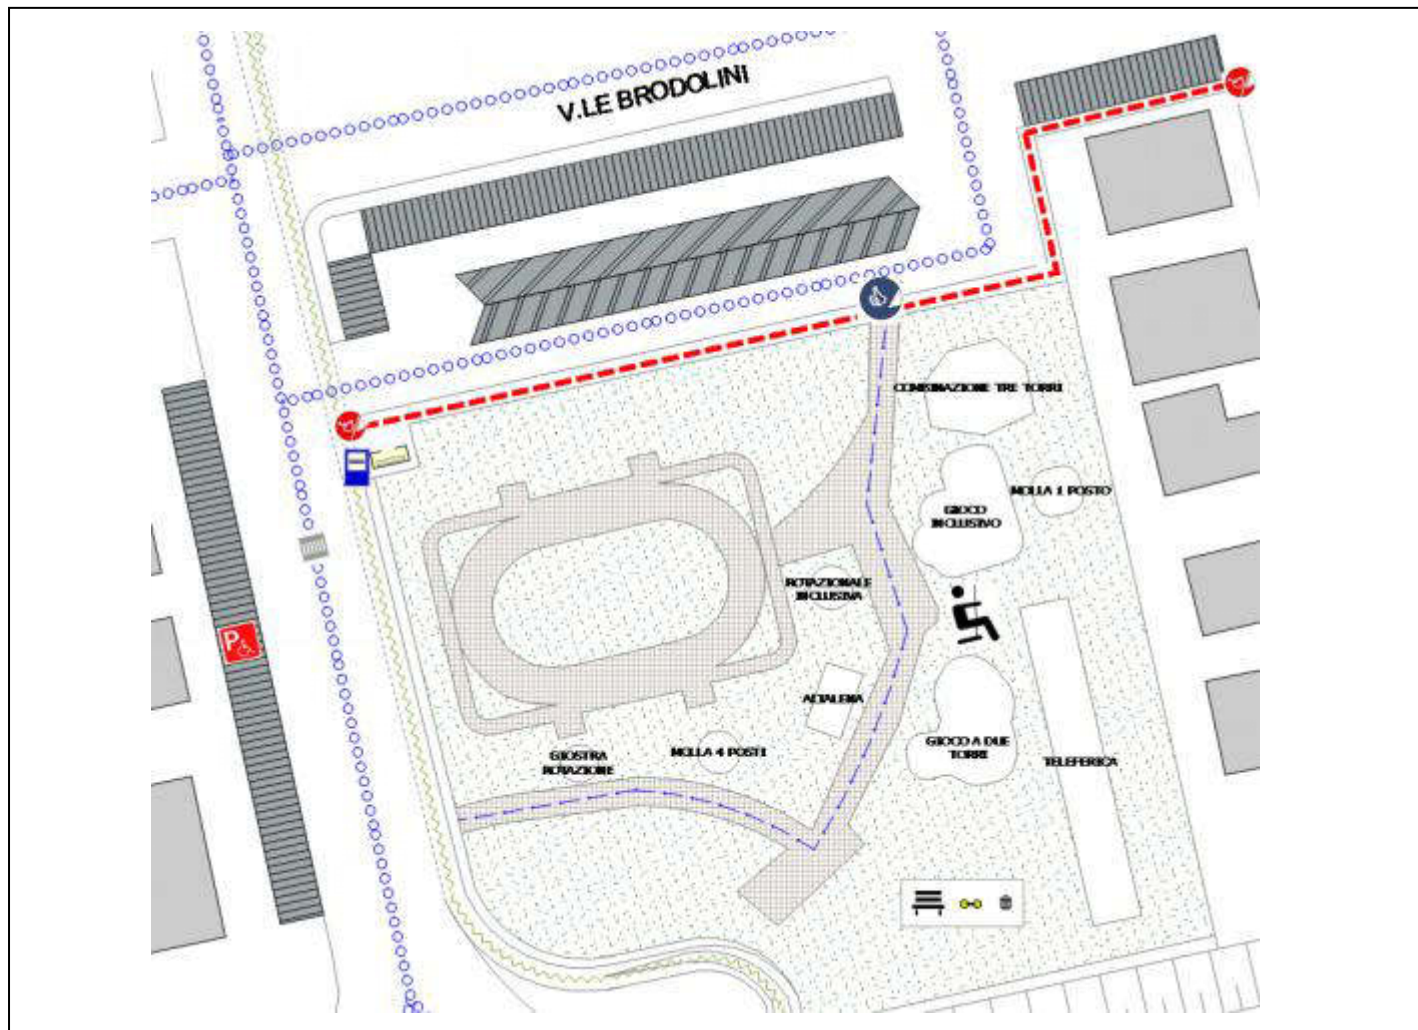





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA





Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGIO V.LE BRODOLINI			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

PARCHEGGIO V.LE G. DI VITTORIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50 130-180-470	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			

NOTE

Il parcheggio riservato è collocato davanti alle attività commerciali, dalla parte opposta di V.le G. di Vittorio. Non è collegato al Giardino pubblico "Lino Beccati" nè da attraversamenti opportunamente segnalati nè da raccordi idonei al superamento del dislivello con il marciapiede dov'è collocato l'ingresso, caratterizzato a tratti da pavimentazione sconnessa. Il percorso che conduce all'accesso del Giardino coincide pertanto parte con la sede stradale (arteria molto trafficata) e parte con l'area parcheggio, evidenziando oltre all'inaccessibilità anche problematiche legate alla sicurezza.



Foto precedente all'installazione della pensilina




ACCESSO	SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?	SI	Parcheggio senza posti riservati
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?	SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	SI	

PERCORSI INTERNI	SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	L min 130
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)	SI	
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?	SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?		Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?	NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?	NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		Non presenti
Esistono percorsi Loges?	NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	/	
Cestini	SI	SI	NO	SI	
Giochi	SI	SI (2 pz)	NO	SI	
Altro:	NO				



FERMATE AUTOBUS	SI/NO	Mobilità	Orientamento	Comfort
		Pedana e raccordo percorso?	Visibilità segnaletica e informazioni leggibili?	Presenza panca e/o pensilina
PRESENTI	X	NO	NO	SI
ASSENTI				

Dettaglio pensilina

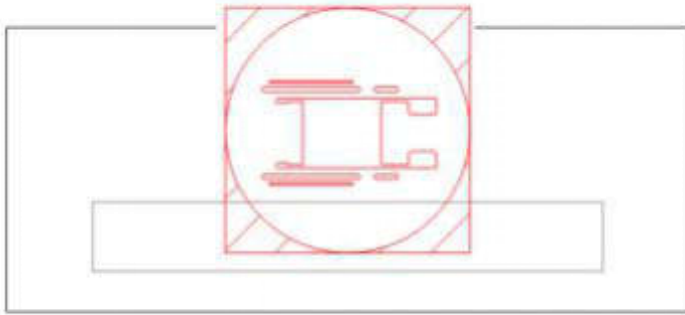

Criticità:

- Pareti trasparenti non segnalate fino a 40 cm
- Panca fissa non accessibile
- Assenza di stalli di sosta per persone su sedia a ruote
- Mancanza di spazio per rotazione
- Assenza di raccordo percorso-piano strada
- Sconnessione pavimentazione

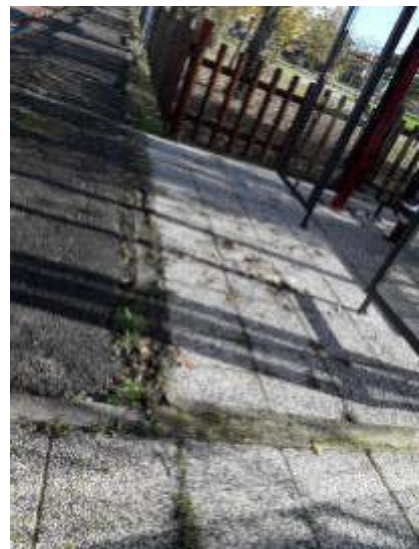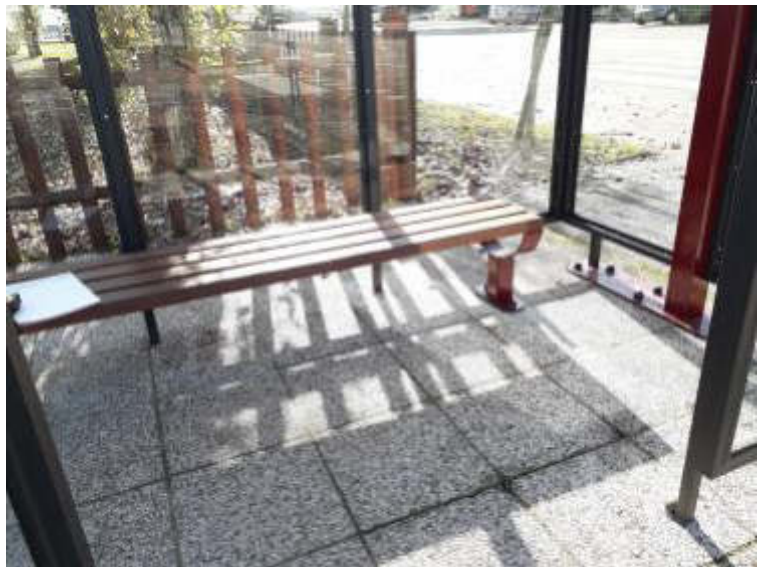

Legenda

giardino



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore

pensilina



Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Lo spazio interno del giardino non presenta problemi di accessibilità, garantendo sia lo stallo delle carrozzine nelle aree di seduta (alcune) sia la fruibilità di alcuni giochi. Si evidenziano i problemi legati al parcheggio e conseguenti percorsi accessibili/sicuri. La pensilina non è fruibile in autonomia. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Piazza 1 maggio/
Monumento Farsetti

Ubicazione: /

Delimitazione verso esterno: Assente

Grado di frequentazione: Medio



Legenda



Percorso carrabile



Marciapiede



Percorso pedonale



Parcheggio perpendicolare



Parcheggio a spina



Parcheggio parallelo



Parcheggio riservato



Fermata autobus



Parcheggio disabili a norma



Parcheggio disabili non a norma



Assenza di raccordo



Dislivello raccordato



Pendenza trasversale eccessiva



Rampa a norma



Rampa non a norma



Attraversamento pedonale



Pavimentazione sconnessa




Griglie/Caditoie







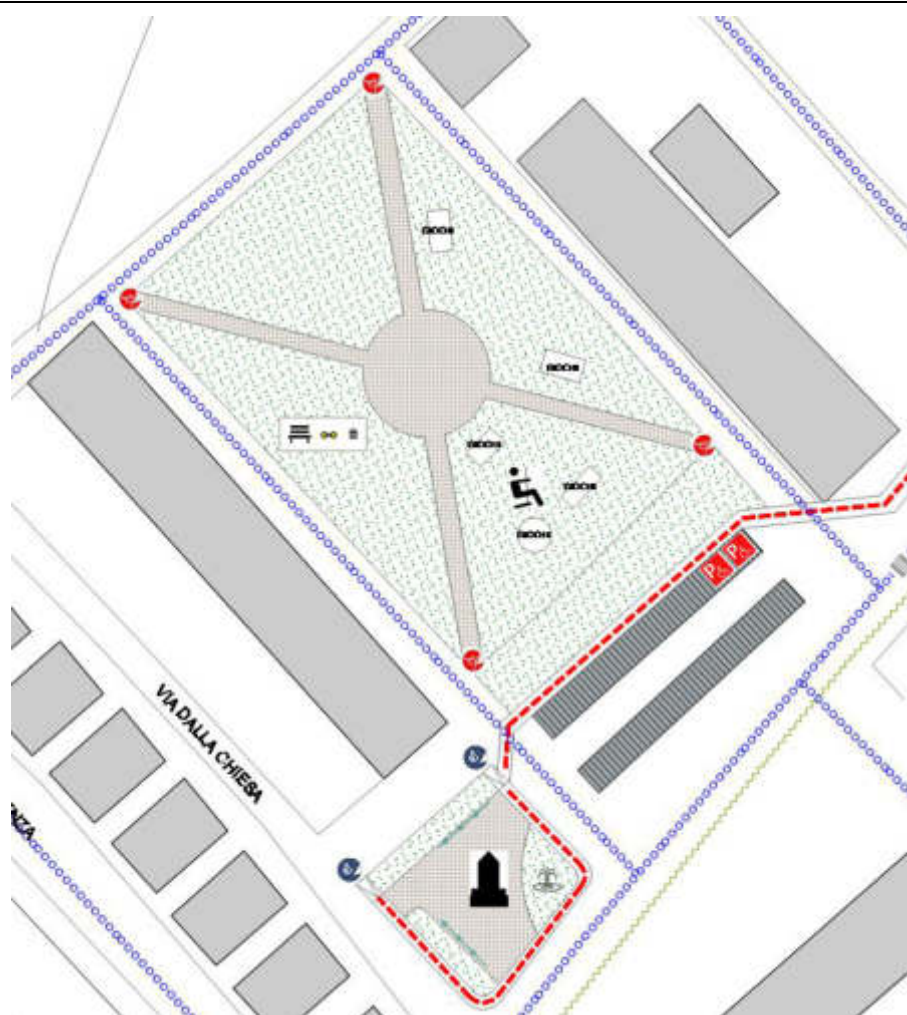







Criticità puntuale

PLANIMETRIA




Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa Manca palina verticale			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			Segnaletica orizzontale illeggibile
ASSENTE				

ACCESSO			SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?			SI	Solo nell'intersezione marciapiede-carreggiata
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?			SI NO	Moumento Farsetti Piazza 1 maggio
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			SI	A tratti pavimentazione sconnessa/chiusini

PERCORSI INTERNI			SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?			SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)				L>L 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?			SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?				Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?			SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?			SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?			NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?			NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?				Non presenti
Esistono percorsi Loges?			NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	Si Piazza No Monumento	Nell'area attorno al monumento le panche hanno una seduta troppo alta.
Cestini	SI	SI	NO	SI	
Giochi	SI	NO	NO	SI	I giochi sono collocati sul prato erboso, alcuni sono protetti da alberi
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

I 4 punti di accesso della piazza non sono accessibili per dislivello non raccordato (lato nord) o percorso non raccordato al marciapiede (lato sud). L'area attorno al monumento è accessibile ma le panche hanno un'altezza di seduta troppo elevata che ne preclude l'utilizzo da tutte le tipologie di utenza. Il parcheggio riservato non è raccordato al marciapiede e i tratti complanari per accedere alla piazza e all'area monumento (lato sud) coincidono con le intersezioni con la carreggiata. Questo fattore costituisce pericolo sia per persone con disabilità motorie che sensoriali. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Piazza Monumento ai Caduti e
sagrato chiesa

Ubicazione: via Damiano Chiesa

Delimitazione verso esterno: Assente

Grado di frequentazione: Basso



Legenda



Percorso carrabile



Marciapiede



Percorso pedonale



Parcheggio perpendicolare



Parcheggio a spina



Parcheggio parallelo



Parcheggio riservato



Fermata autobus



Parcheggio disabili a norma



Parcheggio disabili non a norma



Assenza di raccordo



Dislivello raccordato



Pendenza trasversale eccessiva



Rampa a norma



Rampa non a norma



Attraversamento pedonale



Pavimentazione sconnessa




Griglie/Caditoie



Criticità puntuale

PLANIMETRIA

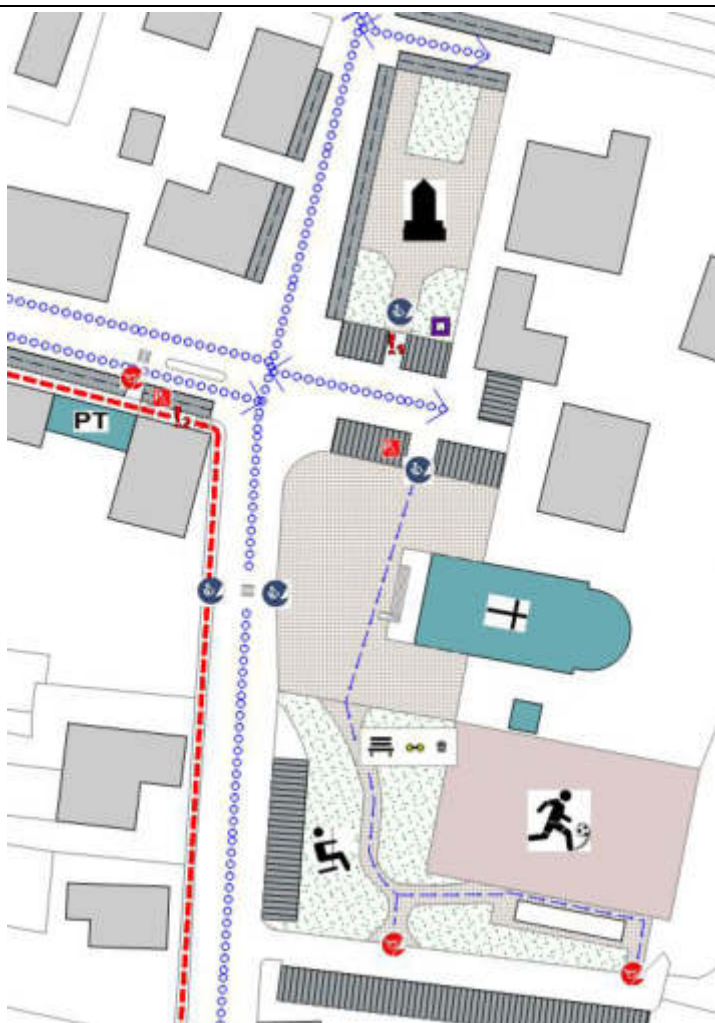

Attrezzature, elementi



Verde



Pavimentazione compatta



Pavimentazione inaccessibile



Palo luce



Cestino



Arredo urbano



Monumento



Panche-fioriere realizzate in opera



Panchina



Fontana





Fontanella



Parco giochi


FOTO

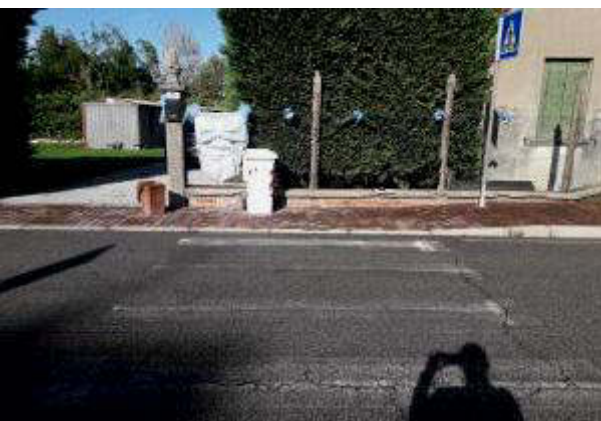

PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50 130-165-490	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa Manca palina verticale	X		
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità		Segnaletica orizzontale illeggibile	
ASSENTE				

ACCESSO PIAZZA E SAGRATO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	Il raccordo verso la piazza è realizzato con rampa di asfalto molto deteriorato con erbacce (!1)
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?		SI	

PERCORSI INTERNI PIAZZA		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			>L 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?		SI	
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

PARCHEGGIO PARCO			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO PARCO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		NO	L'unico raccordo accessibile è dal lato del sagrato
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI *	L'unico ingresso accessibile è dal lato del sagrato
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI PARCO		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			> 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?		SI	
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	SI	Le panche sono collocate a bordo percorso pedonale su prato erboso
Cestini	SI	NO	NO	SI	
Giochi	SI	NO	NO	SI	I giochi sono collocati sul prato erboso, la torre su ghiaio ed è raggiungibile solo attraverso il prato
Altro:	SI	NO	NO		Esiste una tribuna aperta non accessibile sul lato sud del campo di calcio, lateralmente dispone di aree dalle dimensioni sufficienti per lo stallo di una sedia a ruote ma non sono spazi segnalati e individuati quanto piuttosto aree pavimentate perimetrali

GIUDIZIO SINTETICO



Legenda

Accessibile



Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il sagrato è accessibile tramite un breve trasferimento dal parcheggio riservato, da qui è possibile accedere anche al parco che tuttavia non ha raccordi lungo il lato sud. Per accedere alla piazza la rampa presenta una pavimentazione deteriorata e discontinua con erbacce. Non ci sono attraversamenti pedonali idoneamente segnalati e questo costituisce fonte di pericolo sia per persona con disabilità motorie che sensoriali. Non ci sono percorsi tattili nè nella piazza nè nel sagrato e collegato parco per la fruizione in autonomia da parte di persona cieca. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



Denominazione: Parco Giochi

Ubicazione: via Novembre 57

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Basso









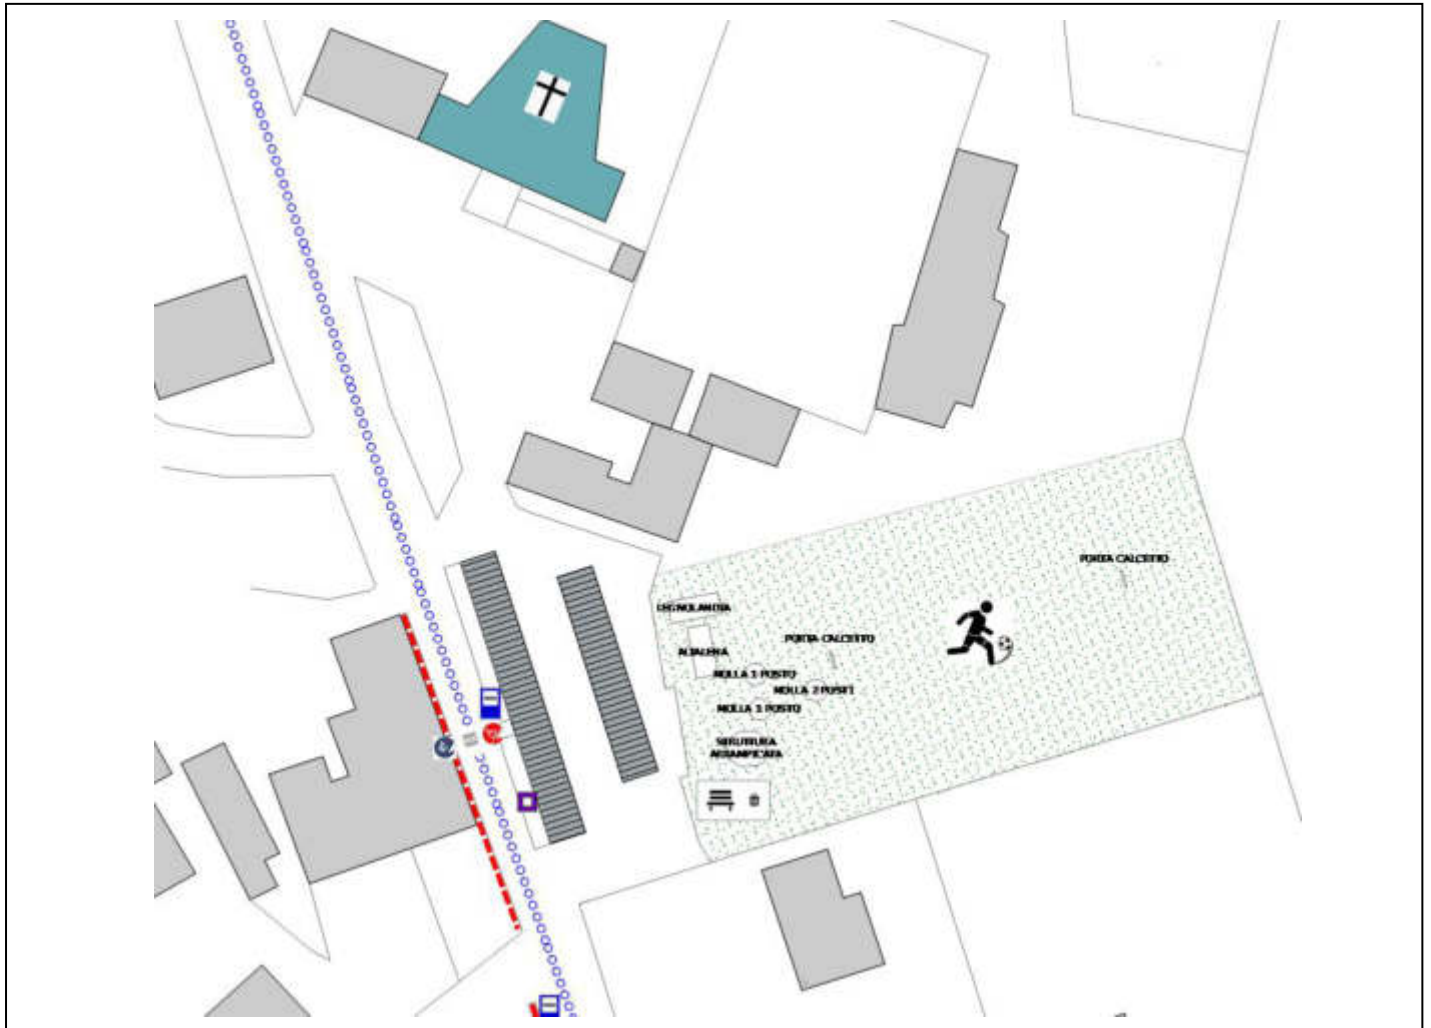





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marcia piede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA



Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO PIAZZA E SAGRATO			SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?			NO	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?			NO	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			NO	

PERCORSI INTERNI PIAZZA			SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?				Non presente
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)				
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?				
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?				
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?				
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			NO	La pavimentazione del parco è costituita da prato erboso, aree a ghiaia su cui sono collocati alcuni giochi e un'area a cemento dov'è collocata la panchina
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?				
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?			SI	Tra l'area parcheggio e l'area a cemento della panchina è presente una fascia di erba incolta
Il percorso presenta gradini > 2 cm?				
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?				
Esistono percorsi Loges?			NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	NO	NO	SI	La panca è collocata su uno spiazzo di cemento circondato su 3 lati da prato erboso e verso l'area parcheggio da fascia di erbaccia
Cestini	SI	NO	NO	SI	
Giochi	SI	NO	NO	SI	I giochi sono collocati sul prato erboso, la torre su ghiaia ed è raggiungibile solo attraverso il prato
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

Il parco è inaccessibile a persona su sedia a ruote e non presenta percorsi tattili per la fruizione in autonomia da parte di persona cieca. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Parco Giochi

Ubicazione: via F. di Giulio

Delimitazione verso esterno: Parziale staccionata


Grado di frequentazione: Basso









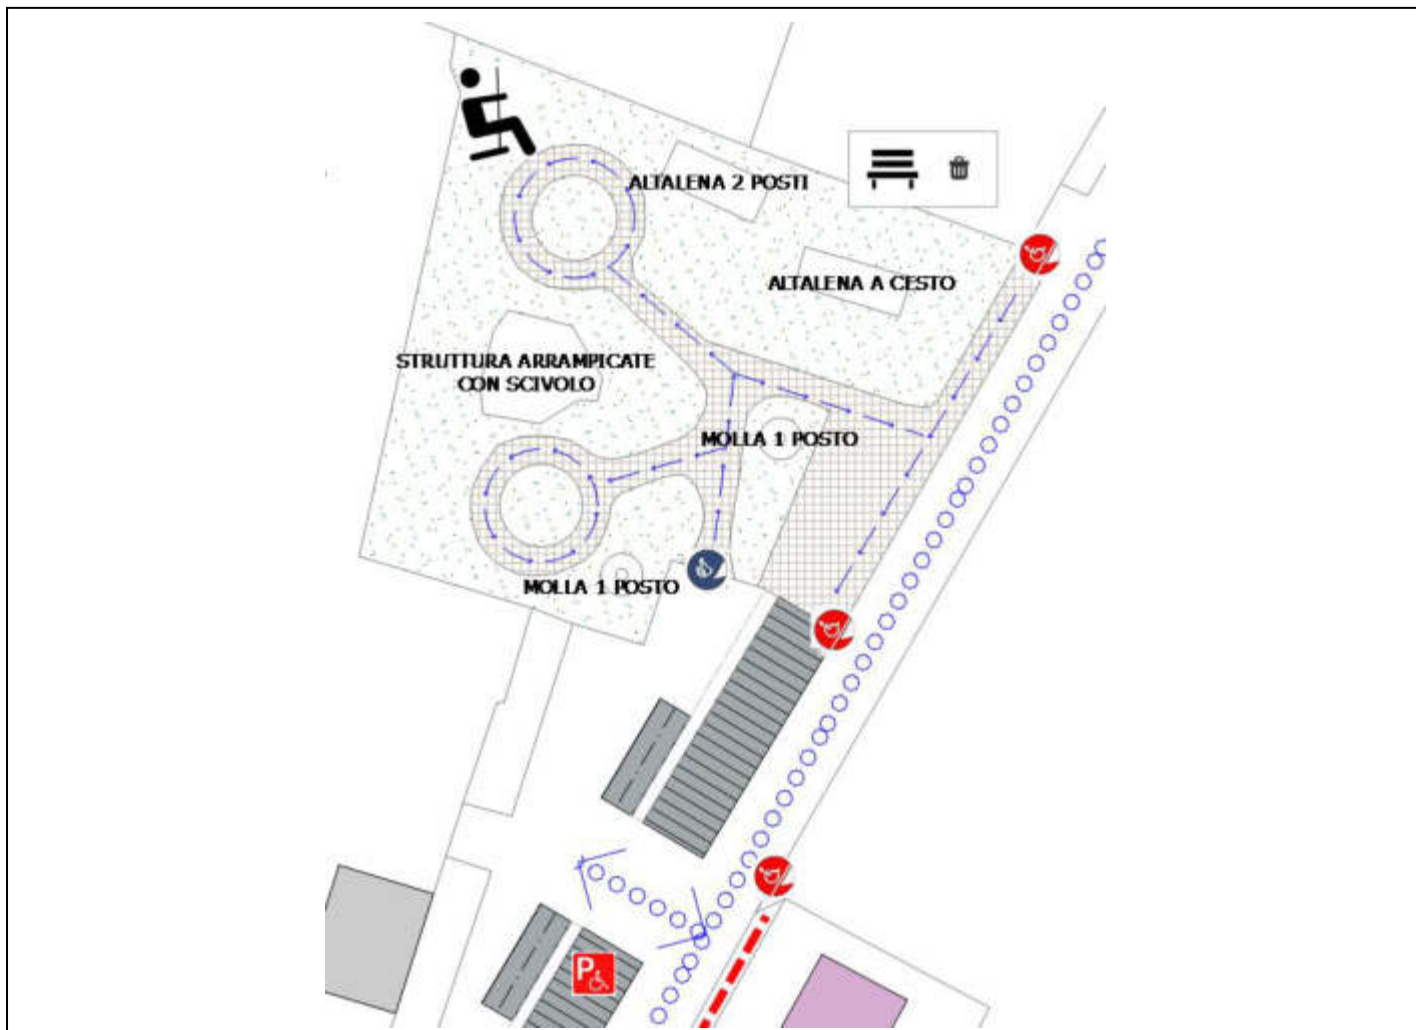





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA




Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50 167-143-480	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa Manca palina verticale	X		
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	Solo il percorso verso l'area parcheggio, non quello su via F. di Giulio
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI PIAZZA		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			>L 190
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	SI	Alcune panche sono collocate sotto gli alberi su prato erboso
Cestini	SI	SI	NO	SI	
Giochi	SI	NO	NO	SI	I giochi sono collocati sul prato erboso
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

L'ingresso principale al parco è accessibile così come lo è il percorso interno. Dal parcheggio riservato all'ingresso al parco occorre transitare nell'area parcheggio senza che vi sia un percorso o un attraversamento opportunamente segnalato o protetto. Ciò costituisce fonte di pericolo per persone con disabilità motorie e sensoriali. Nessun gioco è accessibile. Non esistono mappe o percorsi tattili per la fruizione in autonomia da parte di persona cieca. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Piazza De Gasperi e sagrato chiesa




















Ubicazione: /

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Medio



Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marcia piede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA

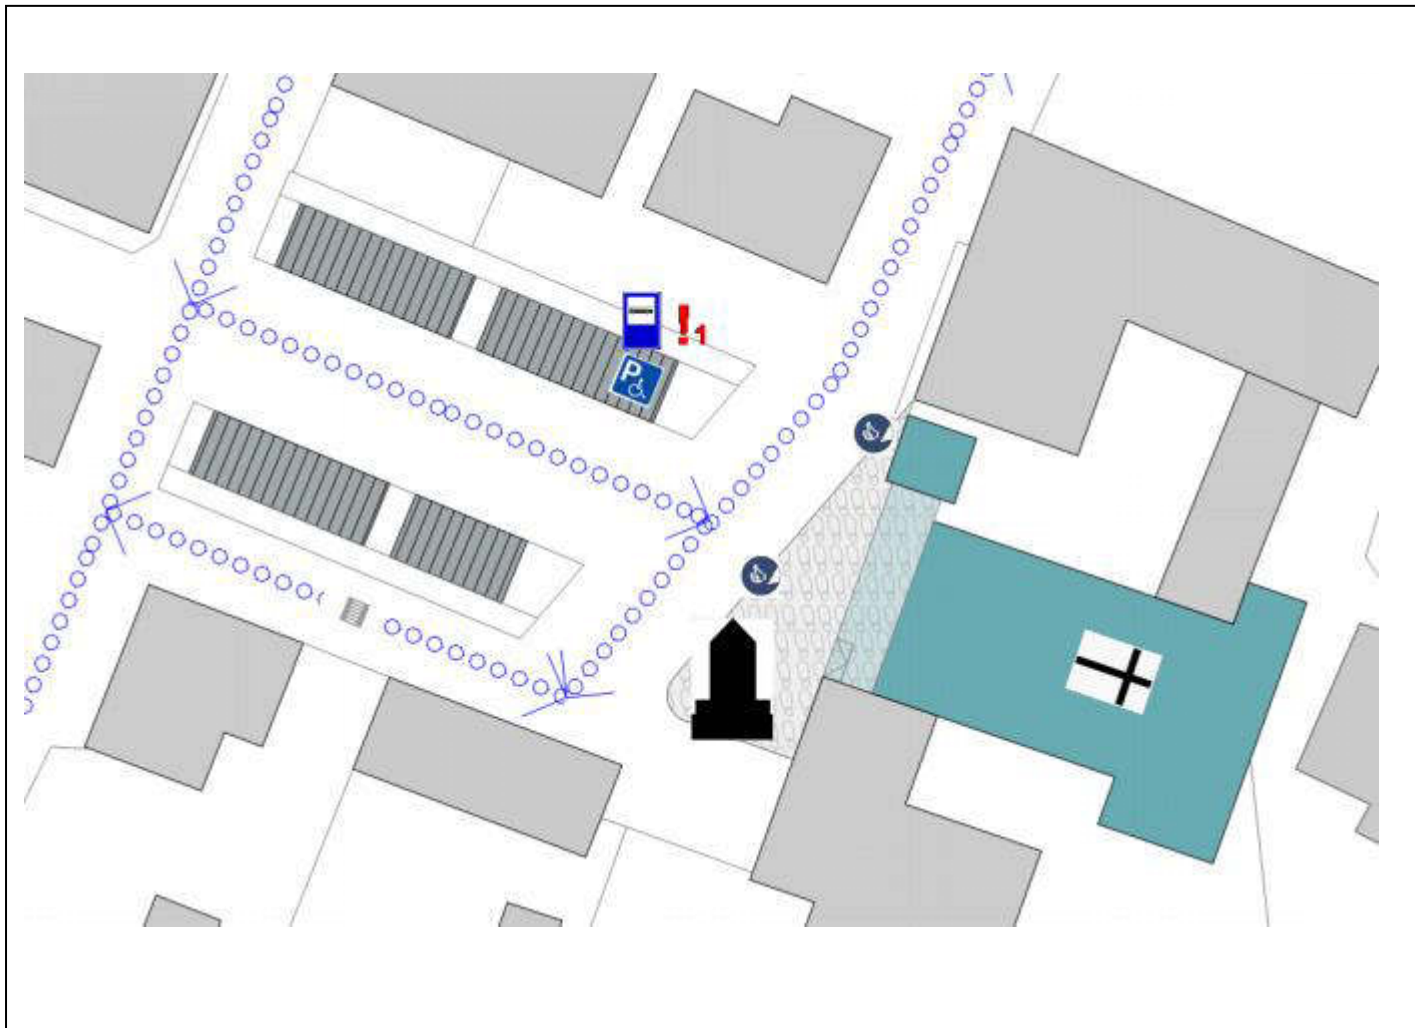


Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		



! 1

Fermata autobus di fronte a stalli riservati su aiuola H 13 non raccordata

PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità		Il percorso coincide con la sede stradale	
ASSENTE				

ACCESSO			SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?			SI	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?			SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			SI	

PERCORSI INTERNI PIAZZA			SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?				Non presente
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)				
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?				
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?				Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?			SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?			SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?			NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?			NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?				Non presenti
Esistono percorsi Loges?			NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	NO				
Cestini	NO				
Giochi	NO				
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il sagrato è accessibile. Dal parcheggio riservato al raccordo occorre transitare nell'area parcheggio senza che vi sia un percorso o un attraversamento opportunamente segnalato o protetto. Ciò costituisce fonte di pericolo per persone con disabilità motorie e sensoriali. Non esistono mappe o percorsi tattili per la fruizione in autonomia da parte di persona cieca. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



Denominazione: Parco Giochi

Ubicazione: viale della Repubblica

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Basso









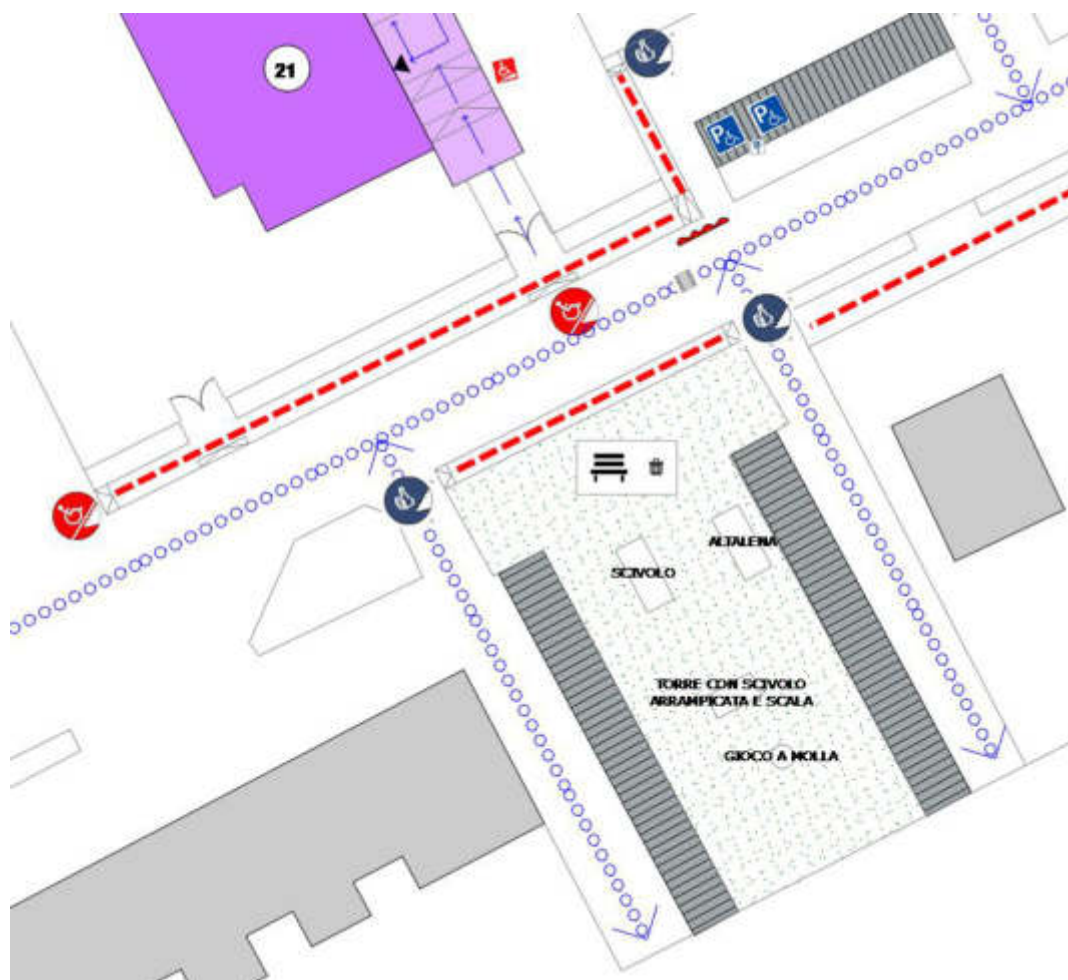





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA




Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO			SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?			NO	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?			NO	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			NO	

PERCORSI INTERNI			SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?				Non presente
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)				
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?				
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?				
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?				
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			NO	La pavimentazione del parco è costituita da prato erboso e aree a ghiaia su cui sono collocati alcuni giochi
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?				
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?				
Il percorso presenta gradini > 2 cm?				
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?				
Esistono percorsi Loges?			NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	NO	NO	SI	La panca è collocata su prato erboso
Cestini	SI	NO	NO	SI	
Giochi	SI	NO	NO	SI	I giochi sono collocati sul prato erboso, alcuni su ghiaio raggiungibili solo attraverso il prato
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

Il parco è inaccessibile a persona su sedia a ruote e non presenta percorsi tattili per la fruizione in autonomia da parte di persona cieca. I giochi e le aree di sosta non sono accessibili per persona con disabilità motorie e visive. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Parco giochi

Ubicazione: via Villaggio delle Rose

Delimitazione verso esterno: Staccionata


Grado di frequentazione: Medio









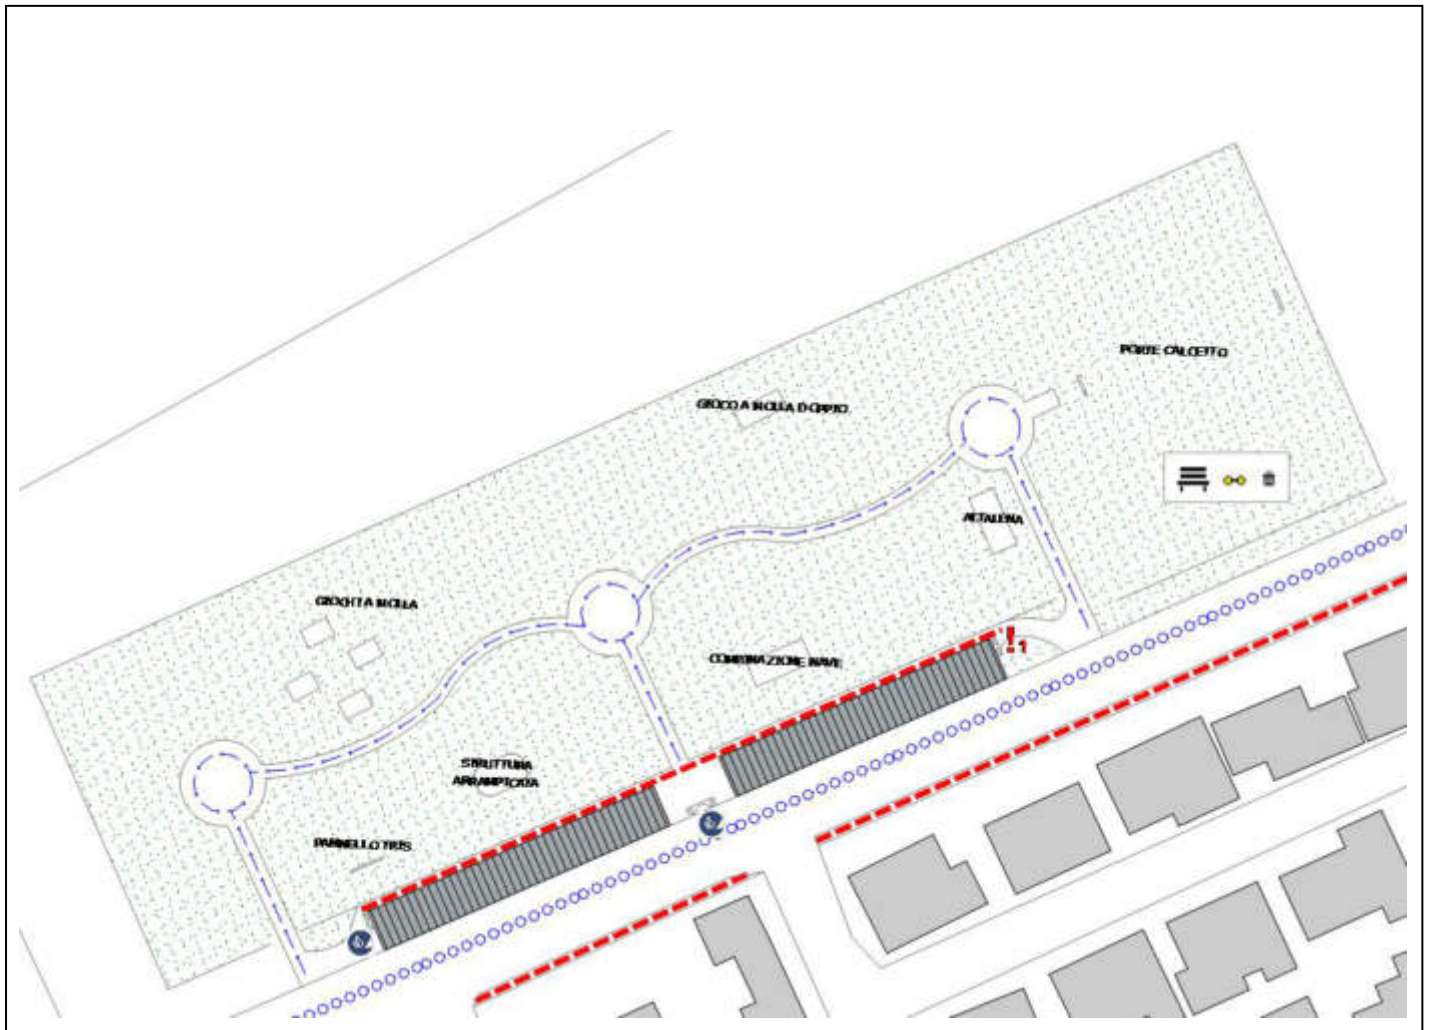





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA



Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



L'area a prato restringe la larghezza e la profondità della rampa di ricordo.



! 1



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	Vedi note finali
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconessioni e antisdrucchiolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			L>L 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconessioni e antisdrucchiolevole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	

Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		Non presenti
Esistono percorsi Loges?	NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	SI	
Cestini	SI	SI	NO	SI	
Giochi	SI	NO	NO	SI	I giochi sono collocati sul prato erboso, su ghiaio e l'altalena su mattonelle antitrauma non raccordate al percorso
Altro:	SI	NO	NO	NO	Area picnic su prato erboso

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile



Accessibile con assistenza



Accessibile con accompagnatore



Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Ci sono tre raccordi tra area parcheggio, che non presenta stalli riservati, e percorsi interni. Quello centrale è accessibile dalla strada ma non esiste un percorso protetto di connessione. La promiscuità tra tragitto pedonale e sede stradale costituisce fonte di pericolo per persone con disabilità motorie e sensoriali. Gli accessi laterali sono a bordo dello stalli ma non sono presenti percorsi pedonali di raccordo opportunamente segnalati. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Parcheggio e sagrato chiesa

Ubicazione: via Roma

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Elevato









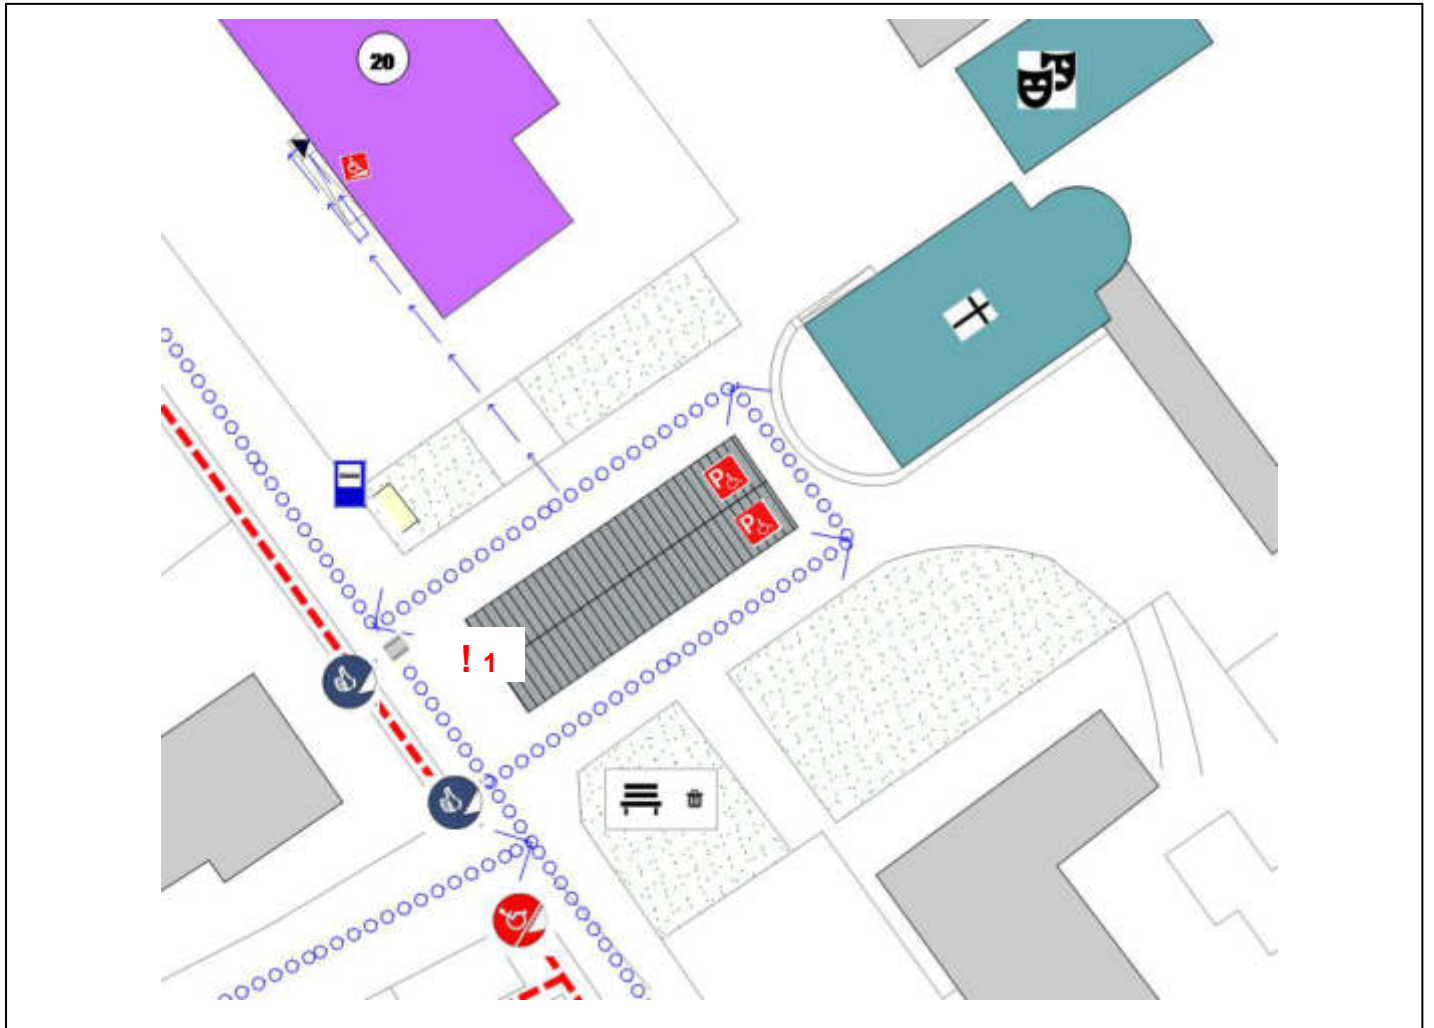





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA



Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		


FOTO



! 1

Parte terminale attraversamento pedonale coincide con segnaletica stop



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50 110-180			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Manca palina verticale			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO			SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?			SI	Sagrato accessibile tramite rampa Aree a verde non raccordate
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?			SI	Vedi sopra
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			SI	Sagrato e area parcheggio

PERCORSI INTERNI			SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?				Non presente
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)				
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?				
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?				
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?				
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?			SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?			SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?			SI	Pozzetti
Il percorso presenta gradini > 2 cm?			NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?				Non presenti
Esistono percorsi Loges?			NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	NO	NO	NO	
Cestini	SI	NO	NO	SI	
Giochi	NO				
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Lo spazio pubblico è un'area adibita a parcheggio con spazi laterali a prato erboso su cui sono collocate delle panchine e una pensilina per la fermata dell'autobus. Da questo spazio è possibile accedere al viale d'ingresso alla scuola primaria e al sagrato della chiesa che sono raccordati. Non sono presenti percorsi pedonali di raccordo opportunamente segnalati e protetti e la promiscuità tra tragitto pedonale e carreggiata costituisce pericolo per persone con disabilità motoria e sensoriale. La pensilina non è opportunamente raccordata nè con la strada nè con l'area parcheggio. Le aree a verde con panchine e cestini non sono accessibili da persone su sedia a ruote. L'attraversamento pedonale è raccordato al marciapiede su un lato e con la segnaletica orizzontale di stop nell'altro. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Piazza Dante Alighieri




















Ubicazione: /

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Elevato











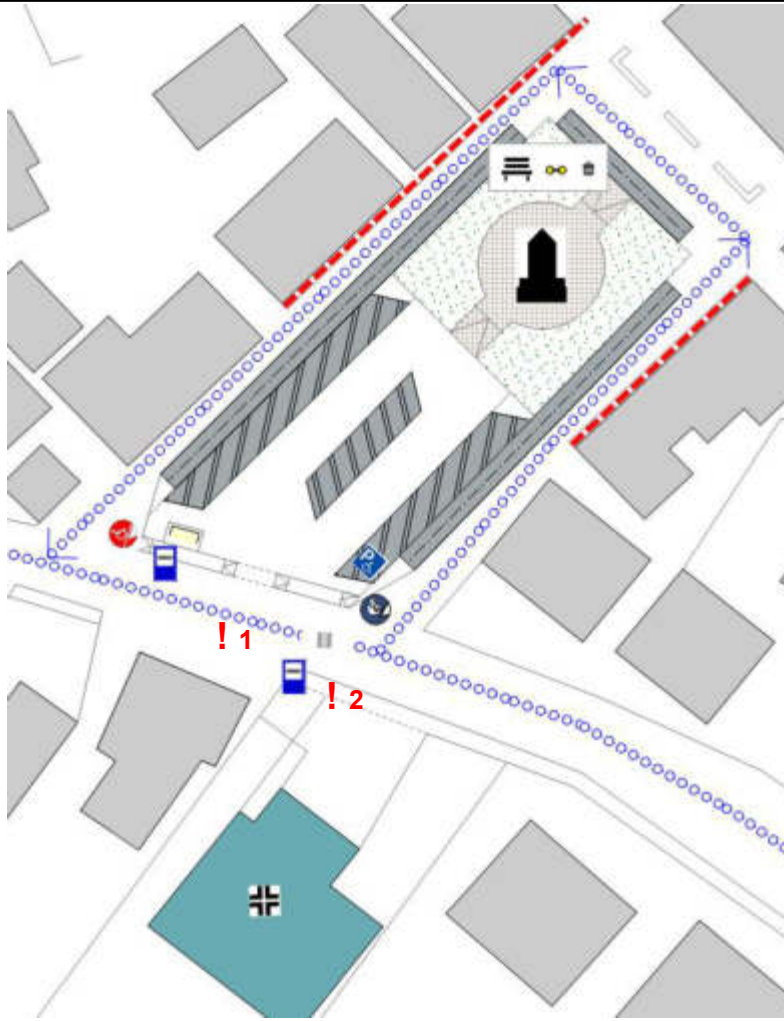
Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA



Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		




Attraversamento pedonale non raccordato



Restringimento marciapiede
= L 80



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50		X	
	Segnaletica non conforme alla normativa Palina verticale spostata			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			>L 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	SI	
Cestini	SI	SI	NO	SI	
Giochi	NO				
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda

			Accessibile
			Accessibile con assistenza
			Accessibile con accompagnatore
			Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il parcheggio riservato risulta in prossimità di via Roma. Per accedere al marciapiede che divide l'area parcheggio dalla strada occorre utilizzare il percorso d'ingresso delle macchine. Prospiciente la piazza si trova la farmacia che ha l'area esterna complanare rispetto alla sede stradale. C'è la presenza di un attraversamento pedonale che però non è raccordato al marciapiede. Per accedere allo spazio pedonale occorre transitare in area parcheggio. Sia questo che l'assenza di raccordi opportunamente segnalati e protetti su via Roma costituiscono fonte di pericolo per persone con disabilità motorie e sensoriali. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Sagrato Chiesa San Giacomo

Ubicazione: via Don Aldo Spanio-via Kennedy

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Medio



Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA

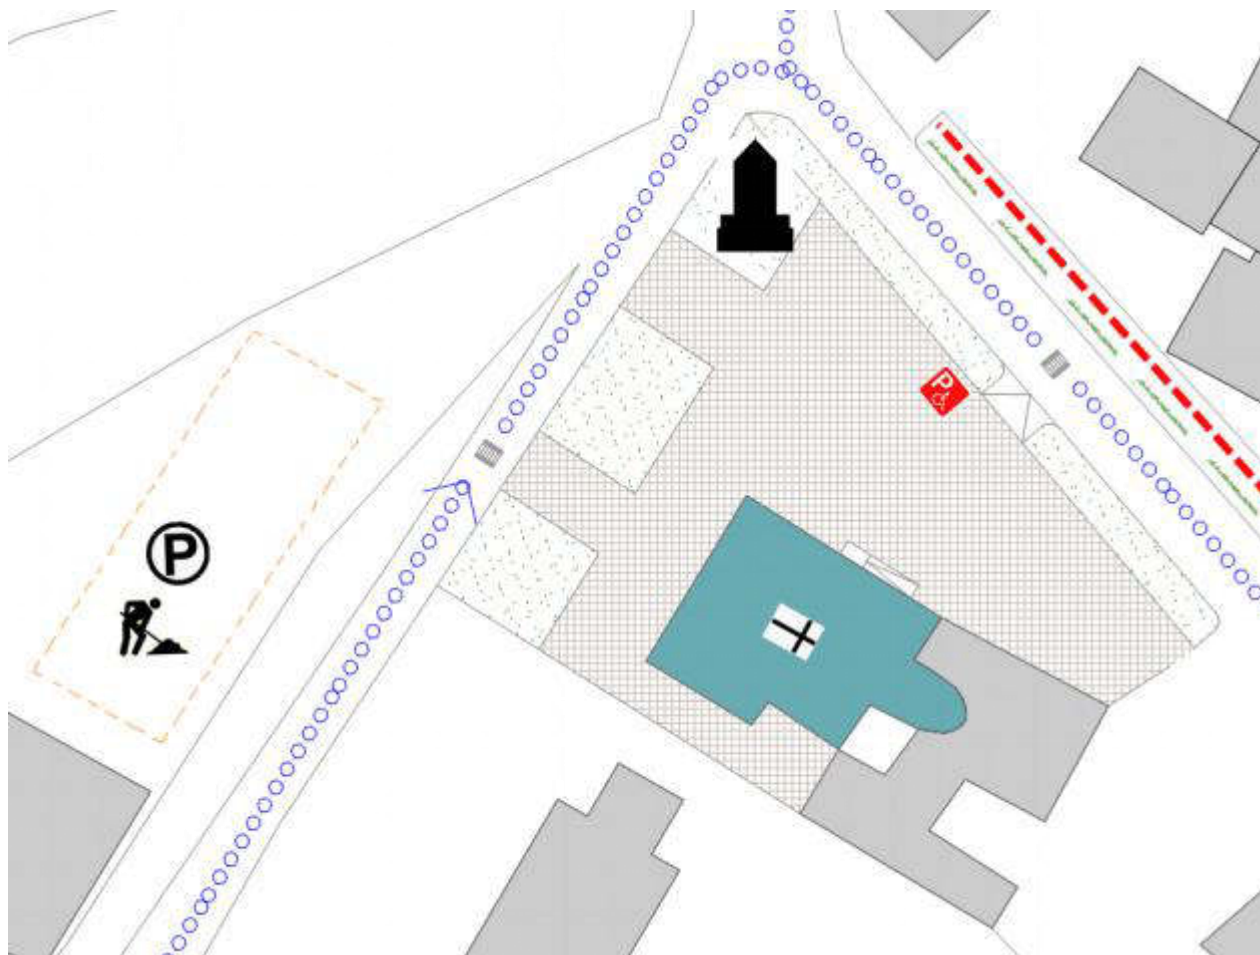


Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50 125-175-500	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?			Non presente
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?			
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	NO				
Cestini	NO				
Giochi	NO				
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

Il sagrato è accessibile a persona su sedia a ruote. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Lo spazio del sagrato funge anche da area parcheggio ma non c'è distinzione tra zona carrabile e spazio pedonale e questo costituisce fonte di pericolo per persona con difficoltà motorie e sensoriali. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Piazza San Giacomo

Ubicazione: /

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Elevato



Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marcia piede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		


PLANIMETRIA

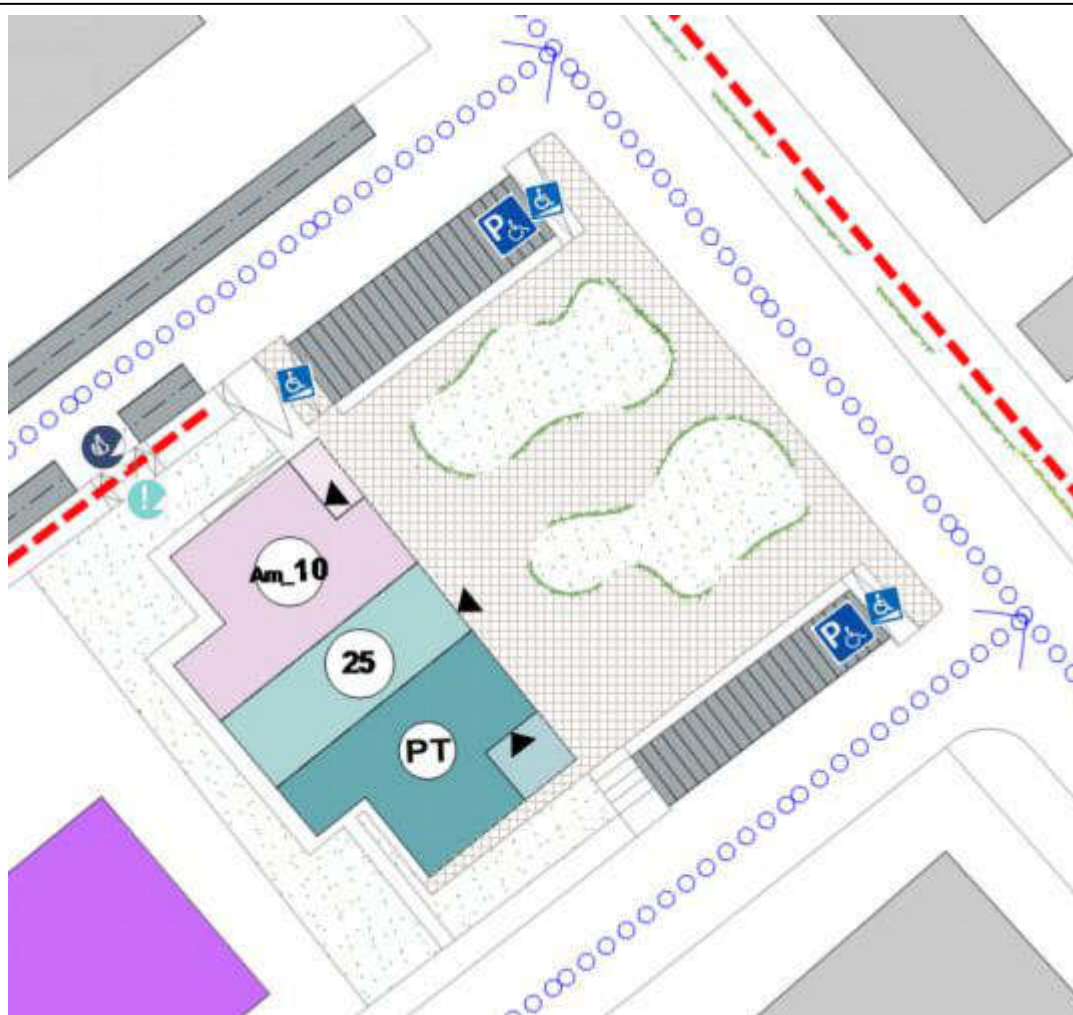


Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO

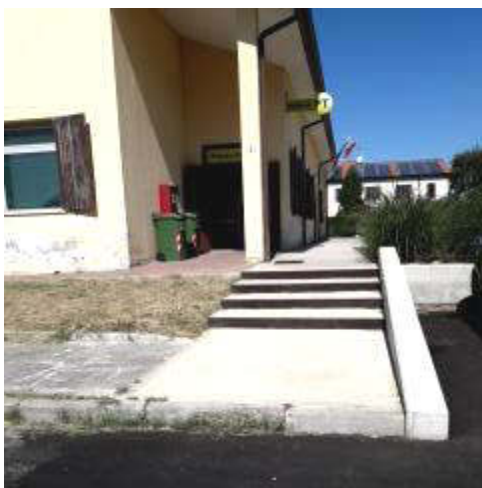

PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			>L 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?			
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	La parte di nuova realizzazione è in cemento stampato e presenta una superficie compatta senza sconnessioni, la parte esistente (ingresso attività e marciapiede) sono in autobloccanti con tratti sconnessi ed erbacce tra le fughe
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	

Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		Non presenti
Esistono percorsi Loges?	NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	NO				
Cestini	NO				
Giochi	NO				
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	X
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

La piazza è accessibile a persona su sedia a ruote. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



Denominazione: Piazza

Ubicazione: via Curtatone

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Basso









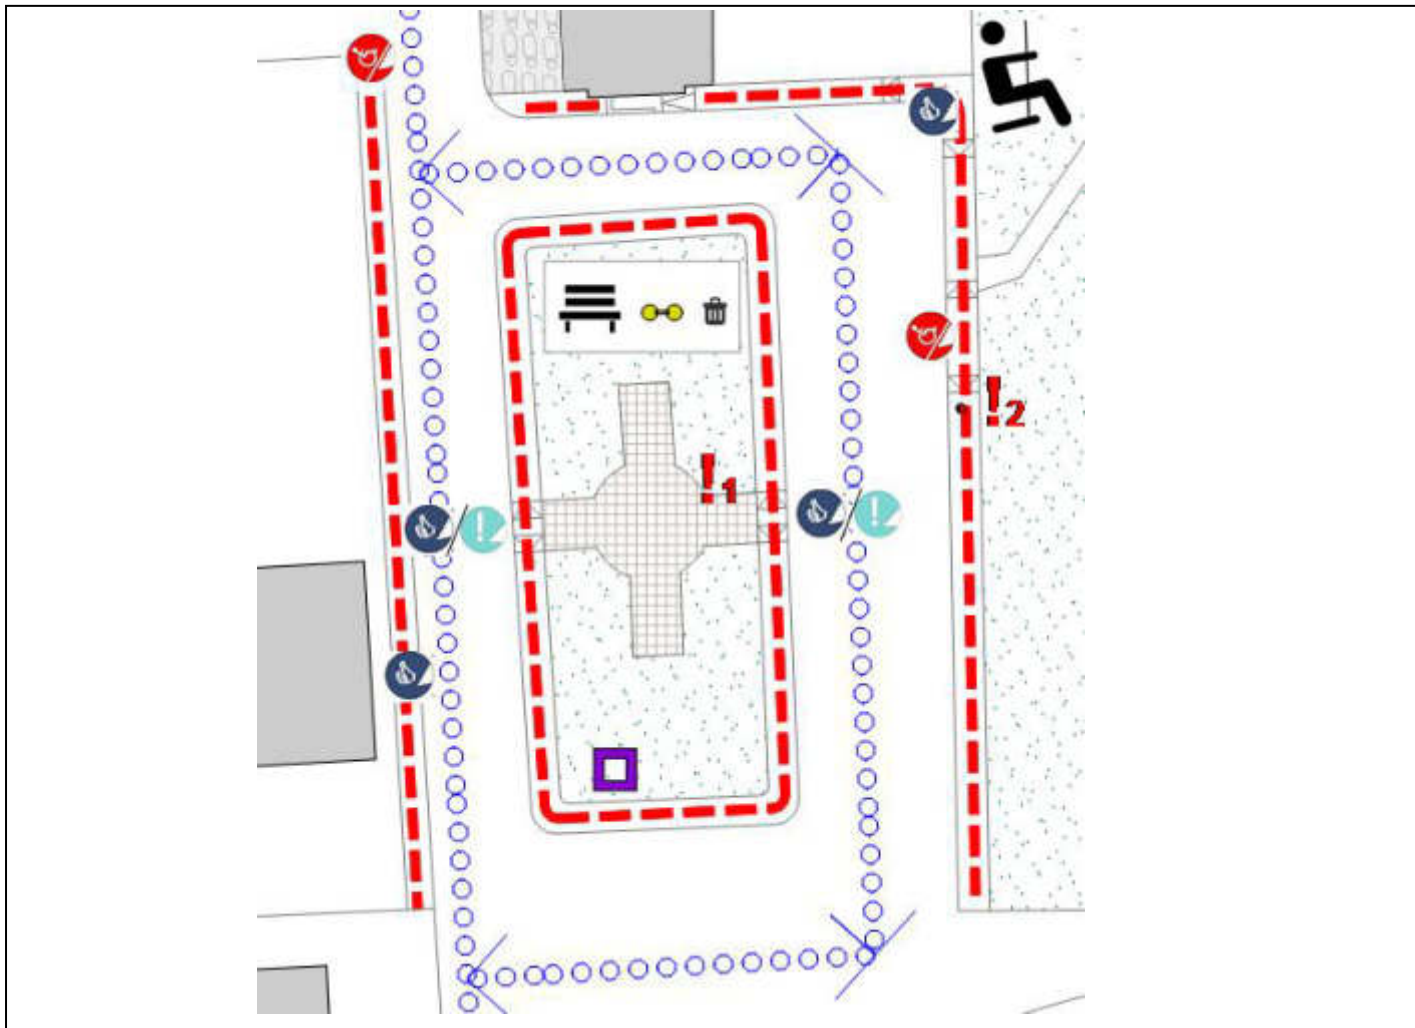





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA



Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		




! 2 Il lampione restringe il passaggio L<90



! 1 Le panchine sono collocate sulla rampa di raccordo restringendo il passaggio e rendendolo inaccessibile



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?			Parcheggio assente
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			>L 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		NO	Vedi ! 2 Percorso perimetrale in corrispondenza lampioni <90
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		NO	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	Sconnessioni presenti a tratti e presenza di aghi di pini marittimi (stagionale)
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	NO	
Cestini	SI	SI	NO	NO	
Giochi	NO				
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

La piazza è accessibile a persona su sedia a ruote solo nel raccordo su via Curtatone poichè la presenza di arredi fissi nel raccordo sulla via interna ostacola l'accessibilità del secondo ingresso. Non ci sono parcheggi riservati nè parcheggi individuati da opportuna segnaletica. Questo fattore è fonte di potenziale pericolo per perosna con disabilità motorie e sensoriali, pertanto si considera necessaria l'assistenza o l'accompagnatore. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Parco giochi

Ubicazione: via Curtatone

Delimitazione verso esterno: Recinzione e cancello


Grado di frequentazione: /









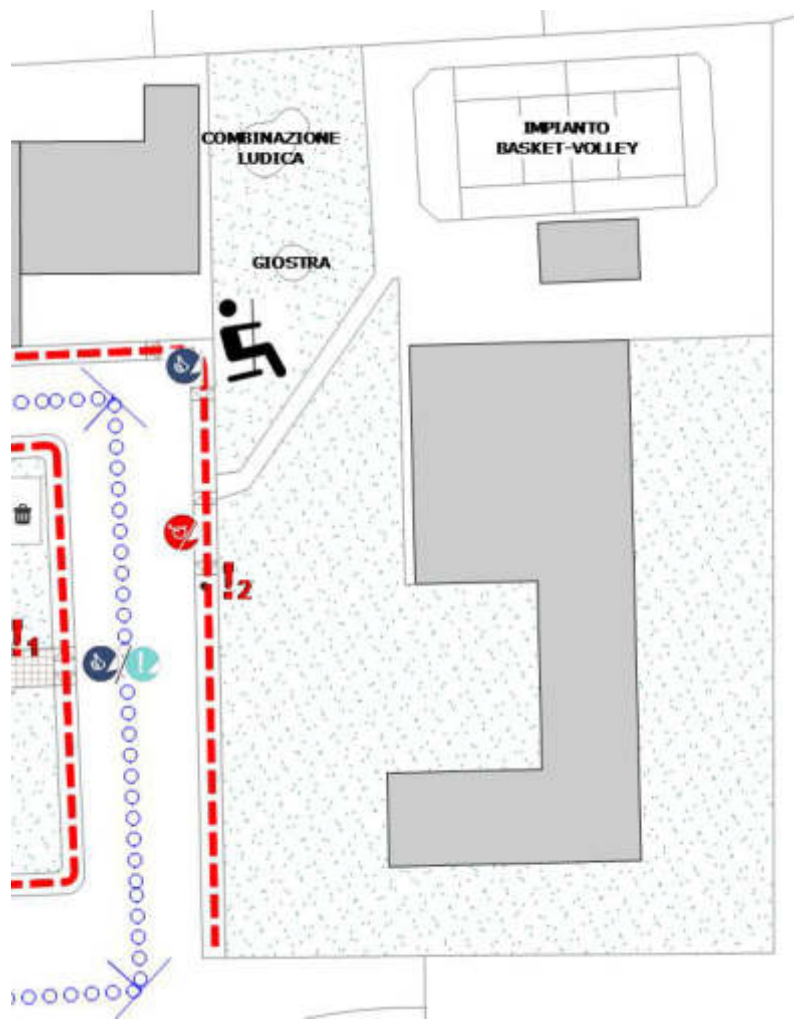





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA



Attrezzature, elementi


	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



! 2 Palo luce in mezzeria percorso



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?			Parcheggio assente
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			L 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?			Non presente
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		SI	Solo il primo tratto (cemento), il resto della pavimentazione è in asfalto con disconnessioni frequenti
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			Non presenti
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	NO				
Cestini	NO				
Giochi	SI	NO	NO	NO	
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

Il parco giochi versa in condizioni di degrado e scarsissima manutenzione. L'accesso si apre su un marciapiede raccordato in un solo punto al livello stradale. I giochi sono collocati su prato erboso. Non esistono percorsi tattili per persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi. Le condizioni di conservazione e pulizia del parco lo rendono inaccessibile e insicuro.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Piazza Costituzione e sagrato

Ubicazione: /

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Basso









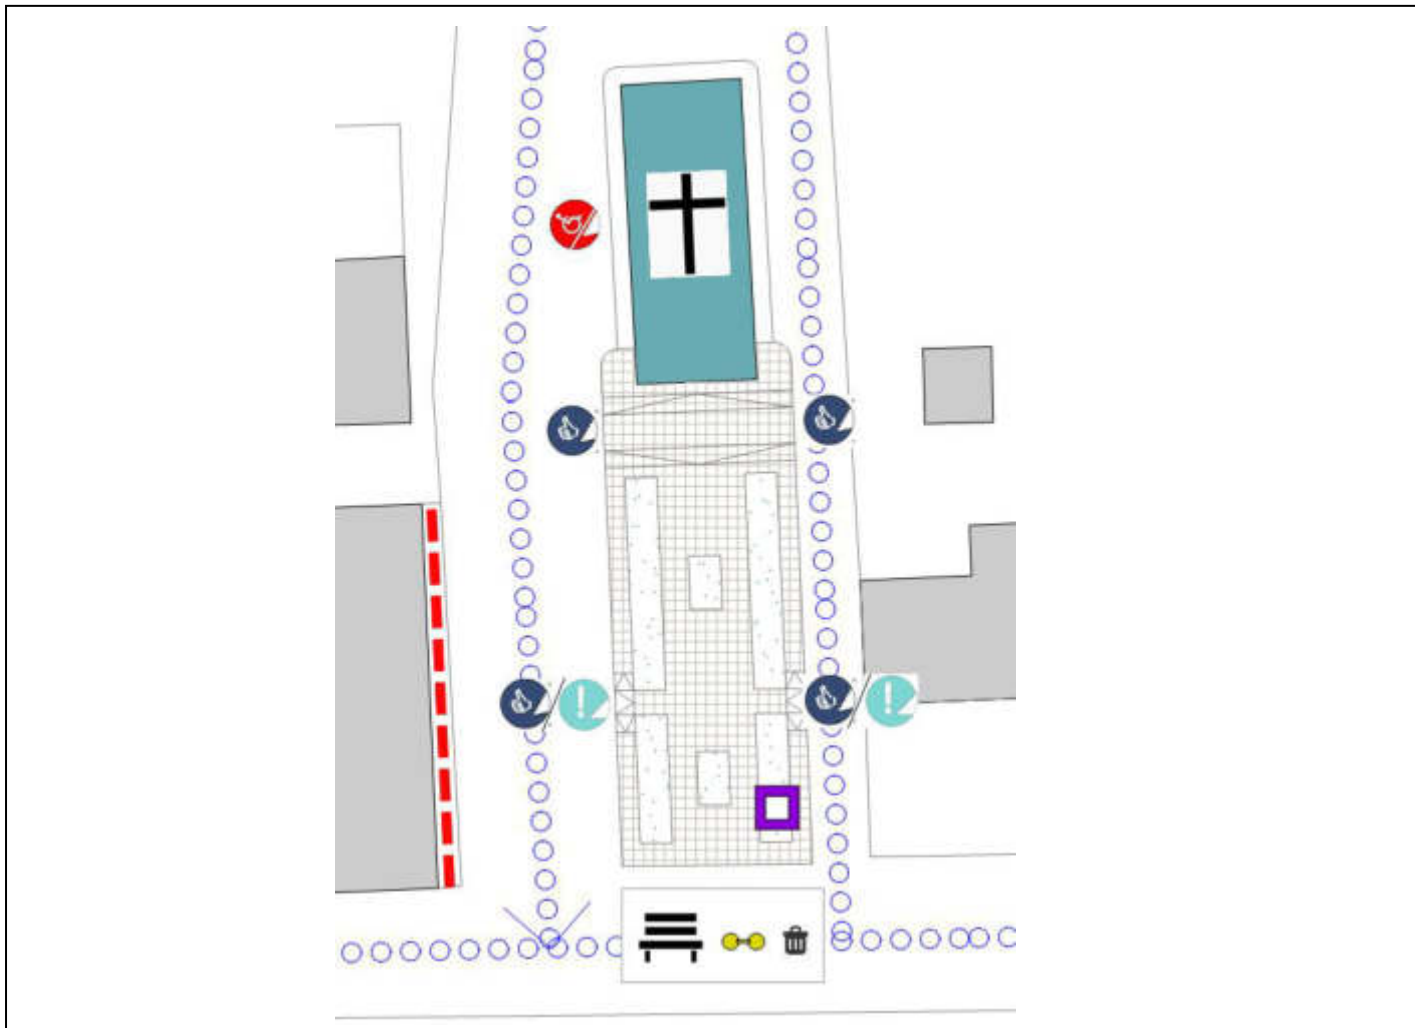





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		


PLANIMETRIA



Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO

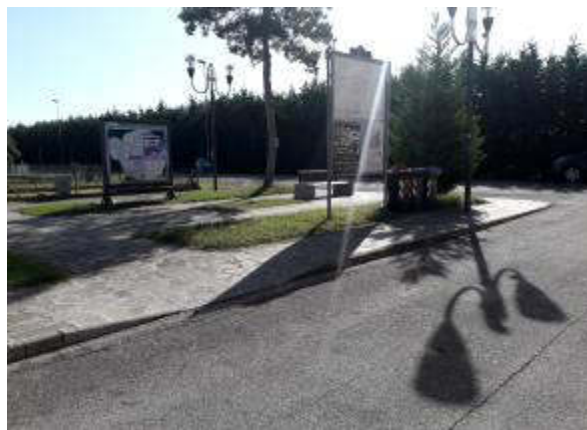

PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?			Parcheggio assente
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)		SI	
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?		SI	
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		NO	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		NO	
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	NO	NO	NO	
Cestini	SI	SI	NO	SI	
Giochi	NO				
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

La piazza è raccordata alla sede stradale in 4 punti lungo i lati lunghi e il lato corto verso la strada risulta complanare. Non ci sono tuttavia nè parcheggi nè attraversamenti e questo costituisce fonte di pericolo sia per persona con disabilità motorie che sensoriali per la necessità di dover utilizzare come percorso la sede stradale. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Parco giochi

Ubicazione: via Lione

Delimitazione verso esterno: Assente

Grado di frequentazione: Basso















Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marcia piede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA




Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO				
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE			X	

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?			Parcheggio assente
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		NO	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		NO	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?			Non presente
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?			
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?			
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		NO	Prato erboso
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?			
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?			
Il percorso presenta gradini > 2 cm?			
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	NO	NO	NO	
Cestini	SI	NO	NO	NO	
Giochi	SI	NO	NO	SI	
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

Il parco è uno spazio a prato erboso separato dal cul-de-sac di via Lione da un cordolo in elementi prefabbricati di cemento. E' largo 12 cm ed alto 5-10 lato parco e 15 lato strada. Non c'è nessun raccordo e nessun percorso con pavimentazione accessibile. Alcuni giochi sono collocati parzialmente su aree a ghiaia mentre gli altri così come le panche e i tavoli per pic-nic sono direttamente posti su erba. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



Denominazione: Sagrato Chiesa San Nicolò Vescovo

Ubicazione: via Venier

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Medio









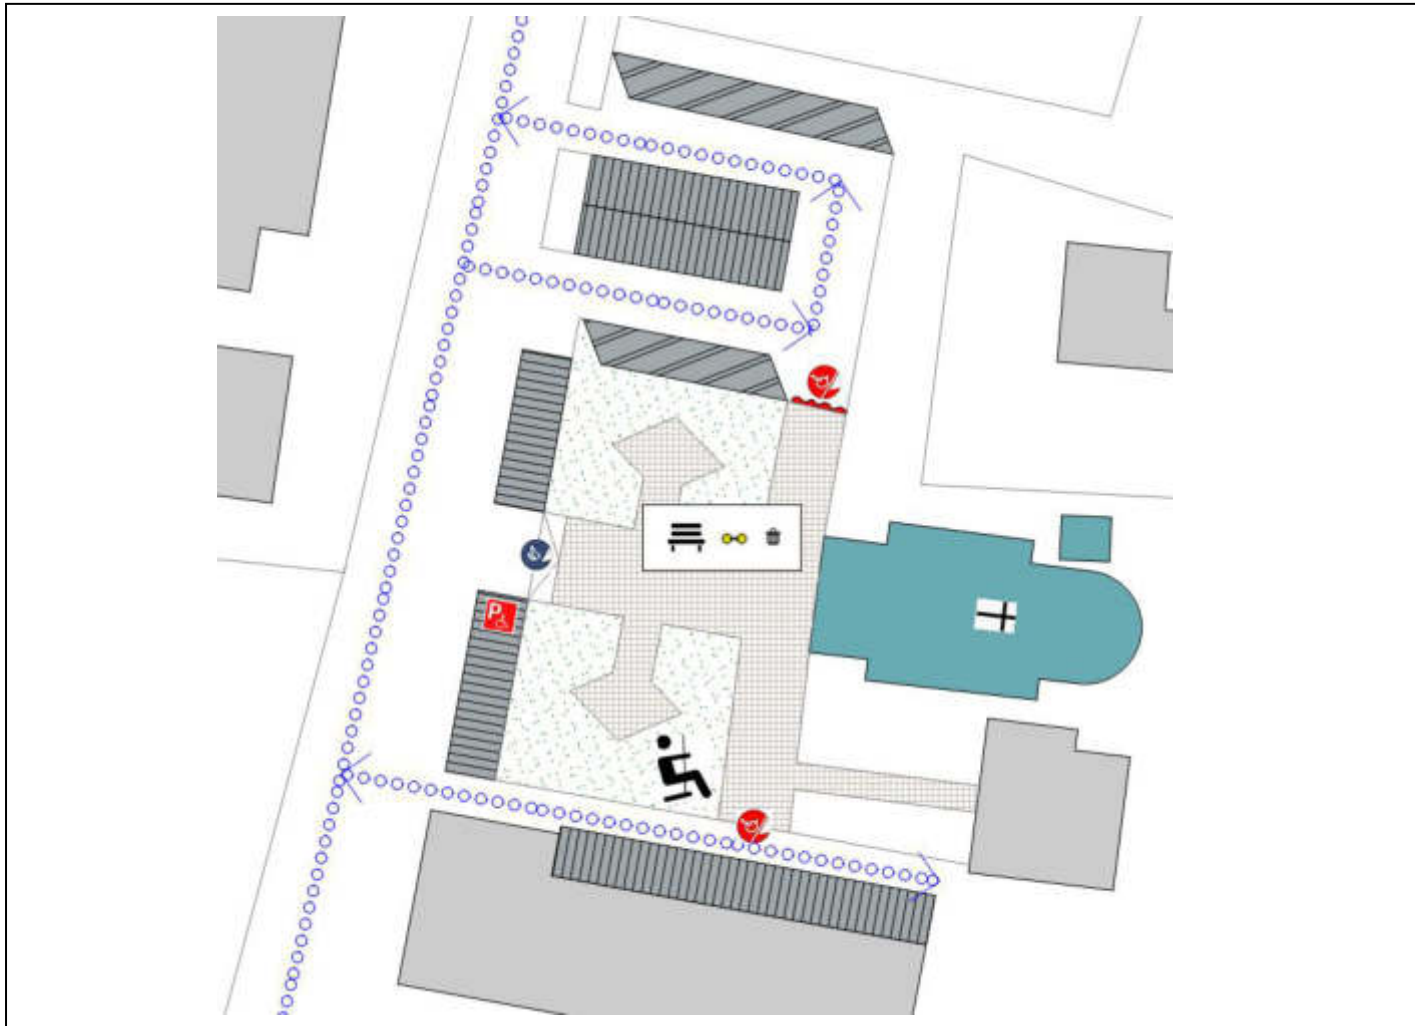





Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA




Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Segnaletica orizzontale assente			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		SI	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?		SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			>L 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		SI	
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?		SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?		SI	Erbacce nei raccordi laterali
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?		SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?		NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?		NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		NO	
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	NO	NO	NO	
Cestini	SI	SI	NO	SI	
Giochi	SI	NO	NO	SI	
Altro:	NO				

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	X
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	

Note

La piazza è accessibile in autonomia da persona su sedia a ruote solo nell'accesso centrale su via Venier. Il parcheggio riservato è indicato solo dalla palina verticale ma manca segnaletica orizzontale. I giochi non sono accessibili. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Parco giochi

Ubicazione: piazza San Giacomo

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Medio



Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		

PLANIMETRIA

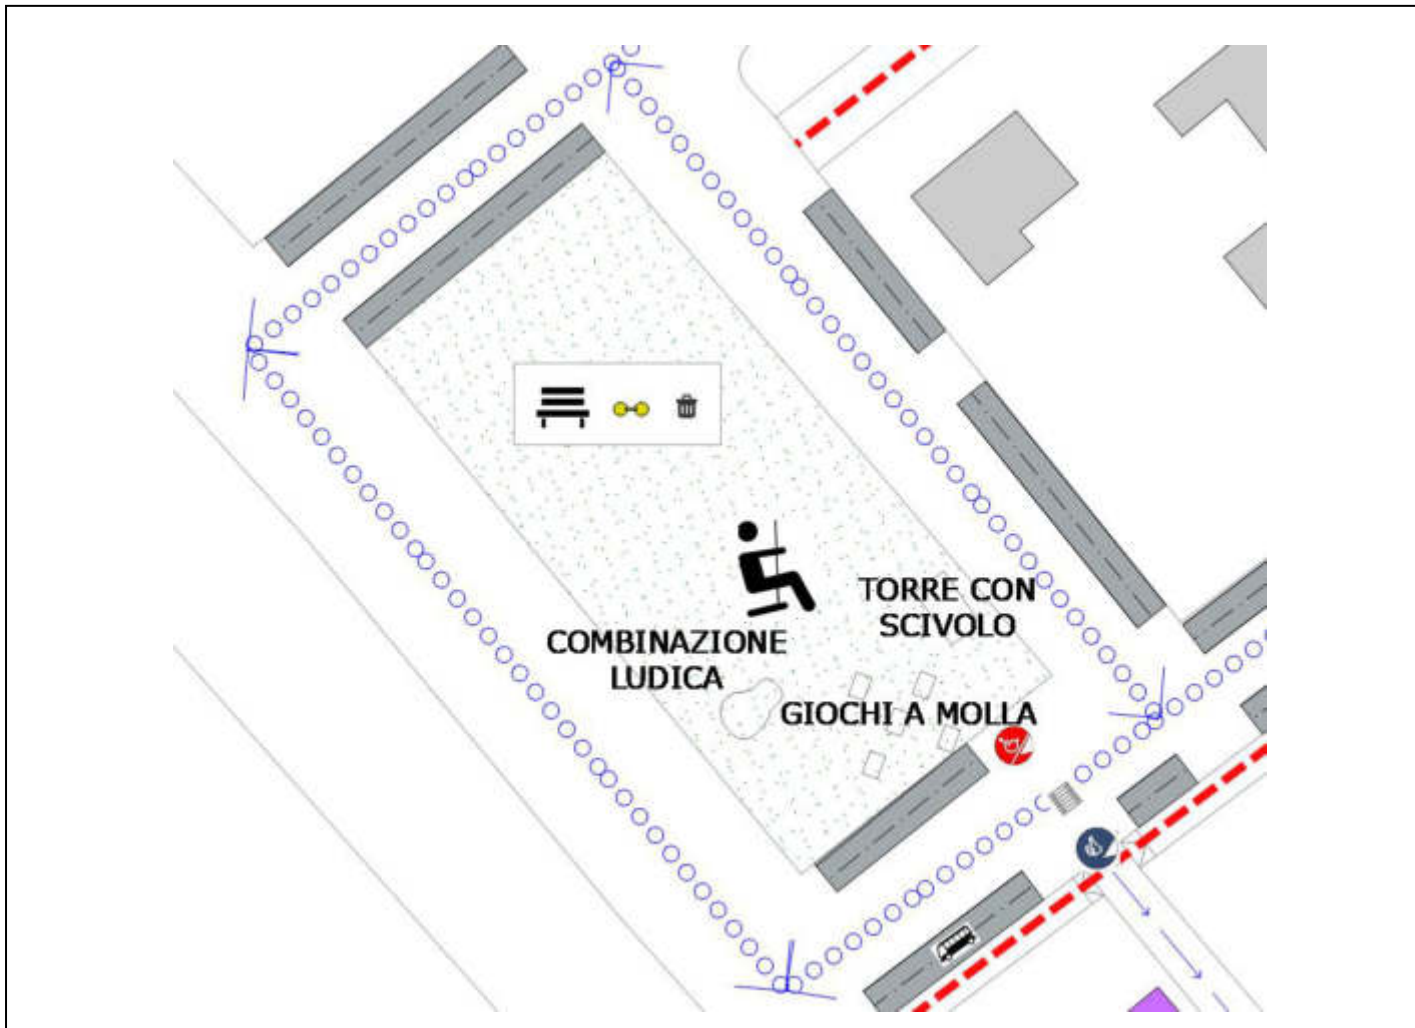


Attrezzature, elementi

	Verde		Panche-fioriere realizzate in opera
	Pavimentazione compatta		Panchina
	Pavimentazione inaccessibile		Fontana
	Palo luce		Fontanella
	Cestino		Parco giochi
	Arredo urbano		
	Monumento		

FOTO



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

ACCESSO		SI/NO	Note
Lo spazio pubblico è raccordato al parcheggio?		NO	
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?		NO	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		NO	

PERCORSI INTERNI		SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?			Non presente
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)			
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?			
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?			
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?			
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		NO	La pavimentazione del parco è costituita da prato erboso e un'area con mattonelle antitrauma su cui è collocata la torre con scivolo
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?			
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?			
Il percorso presenta gradini > 2 cm?			
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?			
Esistono percorsi Loges?		NO	

ATTREZZATURE	SI/NO	Accessibile	Protetto	Contrasto cromatico	Note
Panchine/sedute	SI	Parzialmente	NO	SI	Alcune panchine sono collocate sotto gli alberi, risultando parzialmente protette
Cestini	SI	NO	NO	SI	
Giochi	SI	NO	NO	SI	I giochi sono collocati sul prato erboso e la torre scivolo su mattonelle antitrauma non raccordate e con presenza di erbacce tra le fughe
Altro:	SI	NO	NO	NO	Area picnic su prato erboso

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'area a parco giochi, compresi i giochi e gli arredi, non è accessibile a persona su sedia a ruote. Mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica o opportune indicazioni per la riconoscibilità degli spazi e delle funzioni da parte di disabili sensoriali e cognitivi.



Denominazione: Lido Barricata

Ubicazione: via Strada del Mare

Delimitazione verso esterno: Assente

Grado di frequentazione: Elevato



Legenda


	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		Pavimentazione inaccessibile
	Verde		Accesso carrabile solo autorizzati
	Pavimentazione compatta		


PLANIMETRIA




FOTO



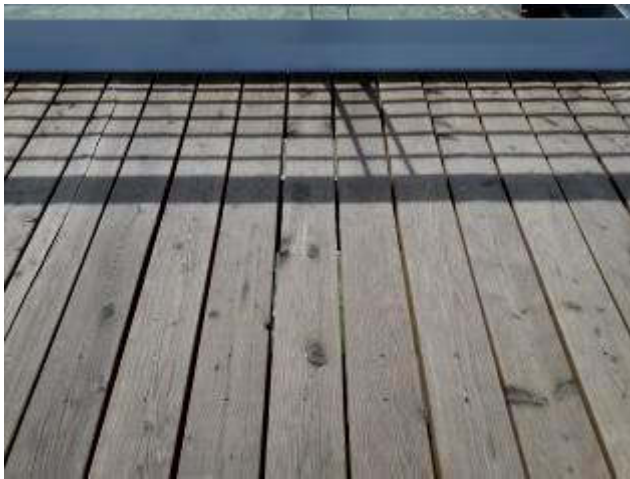

PARCHEGGIO STRADA			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 2,00*6,00_Nr. min. 1/50 180-500-485-470	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa Manca parte zebrata	X		
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli	X		
	Altre criticità		Complanare alla sede viaria	
ASSENTE				

PARCHEGGIO ALTO			SI/NO	Note
RISERVATO			SI	
NON A NORMA	Misure minime 3,40*5,00_Nr. min. 1/50 255-140-175-140-175-460	X		
	Segnaletica non conforme alla normativa Gli spazi delimitati stallo+fascia zebrata hanno misure non conformi (200-140-20 0-500)+(130-190-500)	X		
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli	X		
	Altre criticità			
ASSENTE				

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO STRADA-ACCESSO		Note
Complanare		
Raccordato	X	
Non raccordato		

TIPOLOGIA SUPERAMENTO DISLIVELLO	
Scala	X
Rampa	X
Altro	

SCALA	
Larghezza rampa	150-150
Pedata	33
Alzata	1° 20 - Altre 13
Pavimentazione sconnessa o sdruciolevole	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino	
Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza corrimano da terra	100 Ø4,5
Presenza entrambi i lati	
Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	
Illuminazione scala	NO

RAMPE	SI	NO
A NORMA		
NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	
NOTE Rampa arginale solo carrabile per autorizzati		

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO ALTO-ACCESSO		Note
Complanare		
Raccordato	X	
Non raccordato		

TIPOLOGIA SUPERAMENTO DISLIVELLO	
Scala	
Rampa	X
Altro	

RAMPE	SI	NO
A NORMA		X
NON A NORMA	Pendenza longitudinale	20%
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	

PONTE PEDONALE	SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)		L300
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		Non presente
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	NO	Pendenza ponte variabile in base a livelli acqua
E' presente un corrimano	SI	
L'altezza del corrimano è compresa tra 90 e 100 cm	SI	95
E' presente un parapetto?	SI	
Ha un'altezza minima di 100 cm ed è inattraversabile da sfera di 10 cm di Ø	NO	
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucciolevole?	NO	Doghe in legno con fughe di circa 2 cm Snodo circolare con fessura 5 cm
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?	NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?	NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?	NO	
Esistono percorsi Loges?	NO	

ACCESSO	SI/NO	Note
La spiaggia è raccordata al parcheggio?	SI	Tramite scala-rampa carrabile-ponte pedonale
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?	SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconessioni e antisdrucchiolevole?	*	Parzialmente

PERCORSO INTERNO PRINCIPALE	SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)		L 150
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		Non presenti
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?		Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconessioni e antisdrucchiolevole?	NO	
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?	NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?	NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		Non presenti
Esistono percorsi Loges?	NO	

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'accesso alla spiaggia Barricata avviene attraverso un percorso pedonale che parte dalla sommità arginale, cui si accede solo a piedi ad eccezione dei gestori delle attività balneari che sono autorizzati alla sosta in sommità. I parcheggi riservati sono in totale 6, 3 collocati lungo la SP 38 in prossimità della scala che consente il superamento del dislivello fino alla sommità arginale e 3 in una piazzola ai piedi del ponte pedonale che immette nella spiaggia. I parcheggi lungo la strada, di dimensioni non conformi, sono raccordati alla sommità tramite la scala che presenta delle non conformità, una rampa arginale utilizzata abitualmente dai pedoni ma priva dei requisiti di accessibilità e un'ulteriore rampa che collega al percorso a minor quota da cui parte il ponte pedonale la cui pendenza è eccessiva ed è priva di corrimano. La palina per la segnaletica verticale è rivolta in direzione sud-nord e quindi non visibile percorrendo la SP 38 provenendo da Scardovari. La presenza di parcheggi riservati in piazzola non è indicata né lungo la strada né ai piedi della rampa che consente di accedervi. Il ponte pedonale (mobile) è raccordato tramite una rampa fissa in calcestruzzo con pendenza eccessiva ed ha caratteristiche che lo rendono transitabile da persona su sedia a ruote o con disabilità visive solo con presenza di accompagnatore, tra cui una pavimentazione non continua in doghe di legno con fughe di circa 2 cm e una fessura nello snodo principale di circa 5 cm. Dalla fine del ponte parte il percorso pedonale principale che permette di accedere alle singole attività. E' realizzato in piastrelloni di ghiaio lavato e presenta delle criticità dovute alla natura del terreno su cui è posto, con avvallamenti, discontinuità e disconnessioni oltre che frequente rottura dei singoli elementi che limita la luce di passaggio. Nei percorsi pedonali mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica idonea a disabili sensoriali e cognitivi con indicazioni di funzioni ed attività. Le attrezzature pubbliche, come i bagni accessibili, sono di durata stagionale così come gli stabilimenti balneari privati e pertanto non è possibile realizzare la schedatura dell'accessibilità per quanto riguarda questi aspetti.



PEBA - Scheda rilievo spazi pubblici

Denominazione: Lido Boccasette

Ubicazione: verso spiaggia

Delimitazione verso esterno: Assente


Grado di frequentazione: Elevato



Legenda

	Percorso carrabile		Assenza di raccordo
	Marciapiede		Dislivello raccordato
	Percorso pedonale		Pendenza trasversale eccessiva
	Parcheggio perpendicolare		Rampa a norma
	Parcheggio a spina		Rampa non a norma
	Parcheggio parallelo		Attraversamento pedonale
	Parcheggio riservato		Pavimentazione sconnessa
	Fermata autobus		Griglie/Caditoie
	Parcheggio disabili a norma		Criticità puntuale
	Parcheggio disabili non a norma		Pavimentazione inaccessibile
	Verde		Accesso carrabile solo autorizzati
	Pavimentazione compatta		

PLANIMETRIA

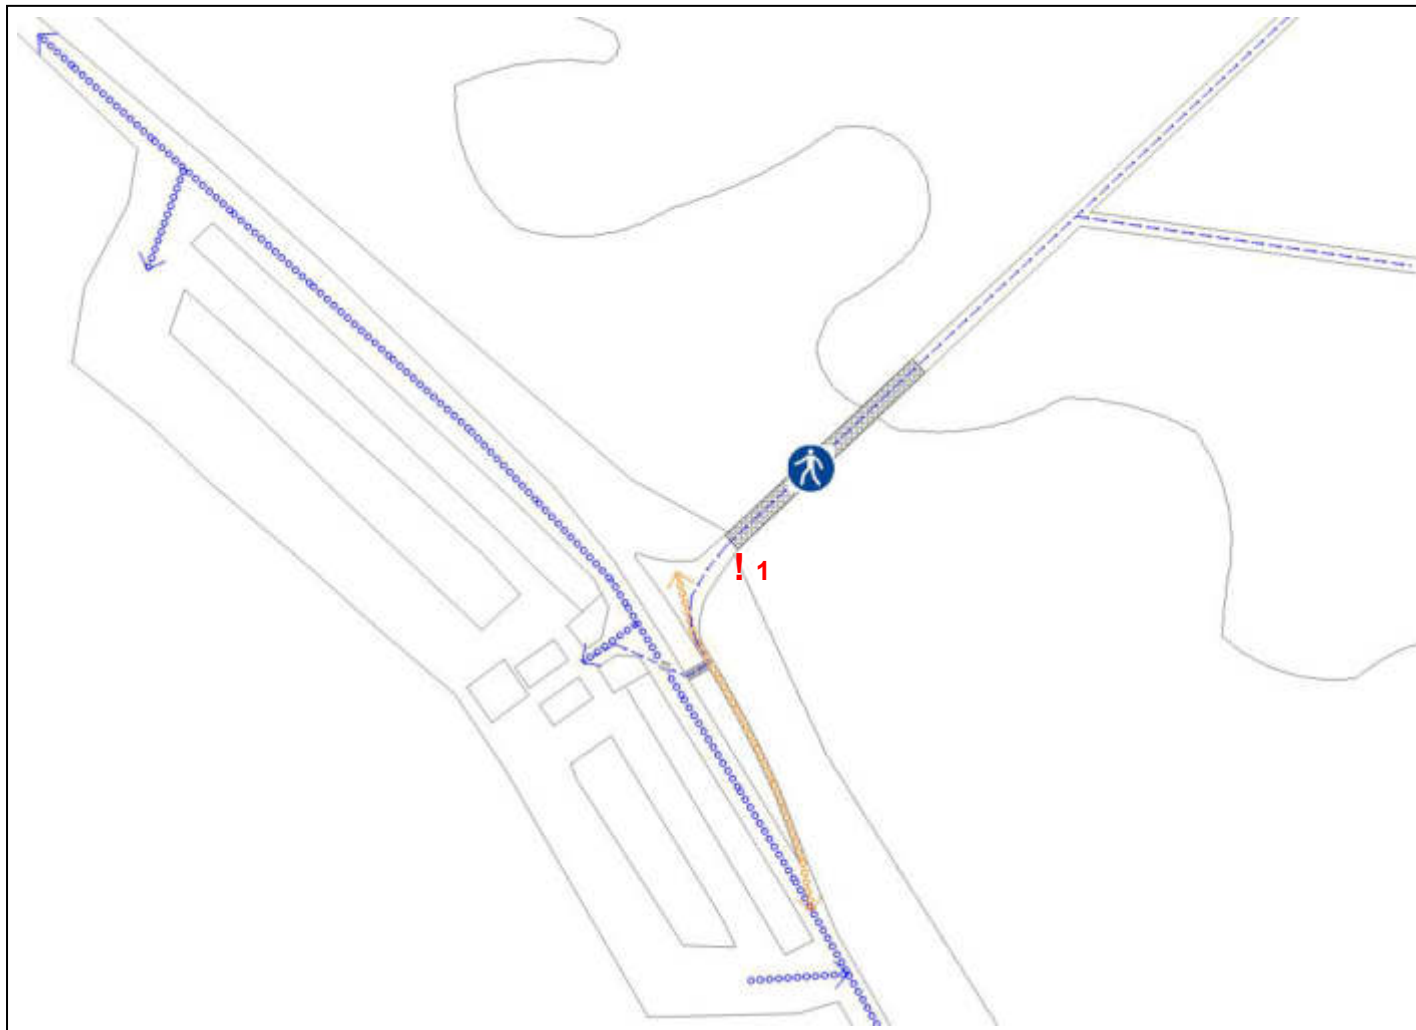


FOTO





Dislivello >2,5 non raccordato



PARCHEGGIO			SI/NO	Note
RISERVATO			NO	
NON A NORMA	Misure minime 3,20*5,00-2,00*6,00_Nr. min. 1/50			
	Segnaletica non conforme alla normativa			
	Assenza di complanarità al percorso			
	Soluzioni per dislivelli			
	Altre criticità			
ASSENTE				

COLLEGAMENTO PARCHEGGIO-ACCESSO		Note
Complanare		
Raccordato	X	
Non raccordato		

TIPOLOGIA SUPERAMENTO DISLIVELLO	
Scala	X
Rampa	X
Altro	

SCALA	
Larghezza rampa	125
Pedata	29
Alzata	15
Pavimentazione sconnessa o sdrucciolevole Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Segnale in rilievo per 30 cm da 1° e ultimo gradino Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Altezza corrimano da terra	85 Ø5
Presenza entrambi i lati Si <input type="checkbox"/> No <input checked="" type="checkbox"/>	
Misura oltre primo gradino	
Misura oltre ultimo gradino	

Illuminazione scala	NO
---------------------	----

RAMPE	SI	NO
A NORMA		
NON A NORMA	Pendenza longitudinale	
	Pendenza trasversale	
	Altre criticità	
NOTE Rampa arginale solo carrabile per autorizzati		

PONTE PEDONALE	SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)		L250
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		Non presente
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?	NO	Pendenza ponte variabile
E' presente un corrimano	NO	
L'altezza del corrimano è compresa tra 90 e 100 cm		
E' presente un parapetto?	SI	
Ha un'altezza minima di 100 cm ed è inattraversabile da sfera di 10 cm di Ø	*	H parapetto 110 Spazi > 10 cm
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiole?	NO	Doghe in legno con fughe di circa 1 cm
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?	NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?	NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?	NO	
Esistono percorsi Loges?	NO	

ACCESSO	SI/NO	Note
La spiaggia è raccordata al parcheggio?	SI	Tramite scala-rampa carrabile-ponte pedonale
L'ingresso allo spazio pubblico è accessibile?	SI	

La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?	*	Parzialmente
--	---	--------------

PERCORSO INTERNO PRINCIPALE	SI/NO	Note
Il percorso pedonale ha una larghezza min. di 90 cm lungo tutto il tragitto?	SI	
Il percorso pedonale è dotato di allargamenti per consentire la rotazione della carrozzina? (una piazzola da 140x140cm ogni 10m)	SI	L 250
L'arredo urbano è posto in modo da non ridurre il passaggio netto a meno di 90cm?		Non presenti
I dislivelli presenti lungo il percorso sono dotati di rampe a pendenza massima 8% e ottimale 5%?		Non presenti
La pendenza trasversale al senso di marcia è inferiore al 2%?	SI	
La superficie della pavimentazione risulta essere in buono stato, priva di sconnessioni e antisdrucchiolevole?		Parzialmente
Il percorso è privo di elementi sporgenti dal piano di calpestio più di 2cm?	SI	
Il percorso presenta elementi rientranti o sporgenti? Pozzetti, griglie, radici?	NO	
Il percorso presenta gradini > 2 cm?	NO	
Ci sono segnali cromatici o tattili nelle variazioni di livello?		Non presenti
Esistono percorsi Loges?	NO	

GIUDIZIO SINTETICO

Legenda



Accessibile

Accessibile con assistenza

Accessibile con accompagnatore

Non accessibile

LIVELLO ACCESSIBILITA'

BUONO < 2 n.c. rilevate	
SUFFICIENTE da 3 a 5 n.c. rilevate	
INSUFFICIENTE > 5 n.c. rilevate	X

Note

L'accesso alla spiaggia Boccasette avviene attraverso un ponte pedonale che parte dalla sommità arginale, cui si accede solo a piedi ad eccezione degli autorizzati che possono utilizzare una rampa arginale. La scala per il superamento del dislivello presenta delle non conformità e la rampa arginale, anche se utilizzata abitualmente dai pedoni, è priva dei requisiti di accessibilità. Non ci sono parcheggi riservati. Il ponte pedonale presenta varie pendenze, alcune non conformi a normativa ed ha altre criticità tra cui la pavimentazione in doghe con fughe di circa 1 cm e l'assenza di corrimano. C'è solo un parapetto di altezza superiore ad 1 mt. Queste caratteristiche lo rendono transitabile da persona su sedia a ruote o con disabilità visive solo con presenza di accompagnatore. Dalla fine del ponte parte il percorso pedonale principale che permette di accedere alle singole attività. E' realizzato in piastrelloni di ghiaino lavato e presenta alcune criticità puntuali quali discontinuità e disconnessioni. Nei percorsi pedonali mancano mappe e percorsi tattili per la fruizione da parte di persone cieche o ipovedenti. Non esiste segnaletica idonea a disabili sensoriali e cognitivi con indicazioni di funzioni ed attività.

Le attrezzature pubbliche, come i bagni accessibili, sono di durata stagionale così come gli stabilimenti balneari privati e pertanto non è possibile realizzare la schedatura dell'accessibilità per quanto riguarda questi aspetti.